



BETRIEBSANLEITUNG  
WIG-Schutzgas-Schweißanlagen

**TIGER DIGITAL 230 DC / AC/DC ULTRA/HIGH**  
**TIGER DIGITAL 182 DC / AC/DC ULTRA/HIGH**  
**TIG.STAR 172 DC / AC/DC**

**REHM SCHWEISSTECHNIK**



## Betriebsanleitung

WIG-Schutzgas-Schweißanlagen

**TIGER DIGITAL 230 AC/DC    ULTRA**  
**TIGER DIGITAL 230 DC        ULTRA**  
**TIGER DIGITAL 182 AC/DC    ULTRA**  
**TIGER DIGITAL 182 DC        ULTRA**

**TIGER DIGITAL 230 AC/DC    HIGH**  
**TIGER DIGITAL 230 DC        HIGH**  
**TIGER DIGITAL 182 AC/DC    HIGH**  
**TIGER DIGITAL 182 DC        HIGH**

**TIG.STAR 172 DC / AC/DC**

**Rehm GmbH u. Co. KG**

**Ottostraße 2  
D-73066 Uhingen**

Telefon:     +49 (0)7161/3007-0

Telefax:     +49 (0)7161/3007-20

E-Mail:       [rehm@rehm-online.de](mailto:rehm@rehm-online.de)

Internet:     <http://www.rehm-online.de>

Dok.-Nr.: 730 2429

Ausgabedatum: 10.07.2020

© Rehm GmbH u. Co. KG, Uhingen, Germany 2020

Der Inhalt dieser Beschreibung ist alleiniges Eigentum der Firma Rehm GmbH u. Co. KG

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Eine Fertigung anhand dieser Unterlagen ist nicht zulässig.

Änderungen vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Produktidentifikation</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>6</b>
1.1	Vorwort	6
1.2	Allgemeine Beschreibung	7
1.2.1	Prinzip des WIG-Schutzgas-Schweißverfahrens	8
1.2.2	Anwendungsbereich der WIG-Schweißgeräte	8
1.2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
1.3	Verwendete Symbolik	9
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>10</b>
2.1	Sicherheitssymbole in dieser Betriebsanleitung	10
2.2	Warnsymbole an der Anlage	10
2.3	Hinweise und Anforderungen	11
<b>3</b>	<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>15</b>
4.1	Die Bedienelemente im Überblick	15
4.2	Beschreibung der Bedienung	16
4.2.1	Bedienelemente	16
4.2.2	Bedienfunktionen	17
4.3	Einschalten	21
4.4	Besonderheiten des Bedienfeldes	21
<b>5</b>	<b>Eckmenü Funktionen</b>	<b>22</b>
5.1	Eckmenü Schweißverfahren (oben links)	22
5.1.1	Elektroden-Schweißen	22
5.1.2	Elektrode BOOSTER - Funktion	22
5.2	Eckmenü Betriebsart (oben rechts)	23
5.2.1	Betriebsart 2-Takt	23
5.2.2	Betriebsart 4-Takt	24
5.2.3	WIG-Punkten	24
5.2.4	WIG Intervall	25
5.3	Hochfrequenz (HF-) Zündung	26
5.3.1	Schweißen mit HF-Zündung	26
5.3.2	Schweißen ohne HF-Zündung	27
5.4	Eckmenü Schweißprozess (unten rechts)	28
5.4.1	Zeit-Pulsen	28
5.4.2	Hyperpulsen	28
5.5	Eckmenü Polarität (unten links)	29
5.5.1	Wechselstrom (~)	29
5.5.2	Dual Wave (=/~)	29
5.5.3	Gleichstrom Pluspol (+)	30
5.5.4	Gleichstrom Minuspol (-)	30
<b>6</b>	<b>Parametereinstellungen</b>	<b>31</b>
6.1	Einstellen der WIG Schweißparameter	31
6.1.1	Gasvorströmzeit	31
6.1.2	Zündenergie	31
6.1.3	Startstrom	32
6.1.4	Stromanstiegszeit	32
6.1.5	Schweißstrom $I_1$ und Pulszeit $t_1$	32
6.1.6	Schweißstrom $I_2$ und Pulszeit $t_2$	32
6.1.7	Automatisches Pulsen	33
6.1.8	Manuelles Pulsen	34
6.1.9	Stromabsenkzeit	34
6.1.10	Endkraterstrom $I_e$	35
6.1.11	Gasnachströmzeit	35

6.2	Menü AC-Einstellungen	36
6.2.1	AC-Kurvenform	36
6.2.2	AC-Frequenz (Hz)	36
6.2.3	AC-Balance (■)	36
6.2.4	Zusatzeinstellungen für DualWave	37
6.3	Menü Punkten und Intervall	37
6.3.1	Punktzeit	37
6.3.2	Pausenzeit	37
6.4	Elektroden-Schweißparameter	37
6.4.1	Einstellmöglichkeiten (von links nach rechts)	38
6.4.2	Hot Start	38
6.4.3	Schweißstrom I1	38
6.4.4	ArcForce	38
6.4.5	Anti-Stick-Automatik	39
<b>7</b>	<b>Untermenüs</b>	<b>40</b>
7.1	Sprachmenü	40
7.2	Assist	40
7.3	Programme Speichern und Laden	42
7.3.1	Schnellprogrammtasten P1 ... P4	42
7.3.2	Speicherprogramme 5 bis 99	42
7.3.3	Parameterlisten (Ordner) verwalten	43
7.4	Option Wasserkühlgerät	45
<b>8</b>	<b>Setup / Sonderparameter</b>	<b>46</b>
<b>9</b>	<b>Fehlerspeicher</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>Meldesymbole</b>	<b>50</b>
<b>11</b>	<b>Zubehör</b>	<b>51</b>
11.1	Fußfernregler TIGER DIGITAL 180/230	51
11.2	REHM-WIG-Brenner	51
11.3	Option REHM Wasserkühlgerät	51
<b>12</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>52</b>
12.1	Sicherheitshinweise	52
12.2	Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung	52
12.3	Aufstellen und Transportieren des Schweißgerätes	53
12.4	Anschluss des Schweißgerätes	53
12.5	Kühlung des Schweißgerätes	53
12.6	Richtlinien beim Arbeiten mit Schweißstromquellen	54
12.7	Anschluss der Schweißleitungen bzw. des Brenners	54
12.8	Anschluss externer Komponenten	54
<b>13</b>	<b>Betrieb</b>	<b>55</b>
13.1	Sicherheitshinweise	55
13.2	Elektrische Gefährdung	55
13.3	Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit	56
13.4	Brandschutz	56
13.5	Belüftung	56
13.6	Prüfungen vor dem Einschalten	57
13.7	Anschluss des Massekabels	57
13.8	Praktische Anwendungshinweise	57
<b>14</b>	<b>Störungen WIG-Schweißgerät</b>	<b>60</b>
14.1	Sicherheitshinweise	60
14.2	Störtabelle	60
14.3	Fehlermeldungen	63

---

<b>15</b>	<b>Wartungsarbeiten</b>	<b>65</b>
15.1	Sicherheitshinweise	65
15.2	Wartungstabelle	65
15.3	Reinigung des Geräteinneren	66
15.4	Ordnungsgemäße Entsorgung	66
<b>16</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>67</b>
<b>17</b>	<b>Zubehör</b>	<b>69</b>
<b>18</b>	<b>Stromlaufpläne</b>	<b>71</b>
<b>19</b>	<b>INDEX</b>	<b>75</b>

# 1 Einleitung

## 1.1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben eine REHM-Schutzgas-Schweißanlage und damit ein deutsches Markengerät erworben.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie in unsere Qualitätsprodukte setzen. In den TIGER DIGITAL Geräten kommen nur Komponenten von höchster Qualität zum Einsatz.

Um eine hohe Lebensdauer, auch unter härtestem Einsatz zu ermöglichen, werden für alle REHM Geräte nur Bauteile verwendet, die unsere strengen Qualitätsanforderungen erfüllen.

Der TIGER DIGITAL wurde entsprechend den allgemein anerkannten Regeln für Technik und sicheren Betrieb entwickelt und konstruiert. Alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen wurden beachtet und eingehalten. Die Konformität ist erklärt und mit dem CE-Zeichen belegt.

REHM-Schweißanlagen werden in Deutschland hergestellt und tragen die Qualitätsbezeichnung "Made in Germany".

Da die Fa. REHM bemüht ist, dem technischen Fortschritt sofort Rechnung zu tragen, behält sie sich das Recht vor, die Ausführung dieser Schweißgeräte jederzeit den aktuellen technischen Erfordernissen anzupassen.

## 1.2 Allgemeine Beschreibung



Abb.1 TIGER DIGITAL (im Hintergrund mit Wasserkühlgerät)

### 1.2.1 Prinzip des WIG-Schutzgas-Schweißverfahrens

Beim WIG-Schweißverfahren brennt der Lichtbogen frei zwischen einer Wolframelektrode und dem Werkstück. Das Schutzgas ist ein Edelgas wie Argon, Helium oder ein Gemisch aus diesen.

Ein Pol der Energiequelle liegt an der Wolframelektrode, der andere am Werkstück. Die Elektrode ist Stromleiter und Lichtbogenträger (Dauerelektrode). Der Zusatzwerkstoff wird in Form eines Stabes von Hand oder drahtförmig durch ein separates Kaltdrahtzuführgerät eingebracht. Die Wolframelektrode und das Schmelzbad sowie das schmelzflüssige Ende des Zusatzwerkstoffes werden durch inertes Schutzgas, das aus der konzentrisch um die Elektrode angeordneten Schutzgasdüse austritt, vor dem Zutritt des Luftsauerstoffs geschützt.

### 1.2.2 Anwendungsbereich der WIG-Schweißgeräte

TIGER DIGITAL und TIG:STAR DC-Schweißgeräte sind Gleichstromquellen. Sie eignen sich zum Schweißen aller unlegierten und legierten Stähle, Edelstähle und Buntmetalle.

TIGER DIGITAL und TIG:STAR AC/DC-Schweißgeräte sind Gleich- und Wechselstromquellen. Mit ihnen können alle unlegierten und legierten Stähle, Edelstähle, Buntmetalle, Aluminium und Aluminiumlegierungen verarbeitet werden.

### 1.2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

TIGER DIGITAL Schweißgeräte dürfen bestimmungsgemäß nur zum WIG- oder Elektroden-Hand-Schweißen verwendet werden.

REHM-Schweißgeräte sind konstruiert zum Verschweißen verschiedener metallischer Werkstoffe, wie z.B. unlegierte und legierte Stähle, Edelstähle, Kupfer, Titan und Aluminium.

Bitte beachten Sie zusätzlich die speziellen Vorschriften, die für Ihre Anwendungsbereiche gelten.

REHM-Schweißgeräte sind für die Verwendung bei handgeführtem und maschinell geführtem Betrieb vorgesehen.

REHM-Schweißgeräte sind, ausgenommen wenn dies ausdrücklich von REHM schriftlich erklärt wird, nur für den Verkauf an kommerzielle / industrielle Anwender und nur für die Benutzung durch diese bestimmt. Sie dürfen nur von Personen, die in der Anwendung und Wartung von Schweißgeräten ausgebildet und geschult sind, betrieben werden.

Schweißstromquellen dürfen nicht in Bereichen mit erhöhter elektrischer Gefährdung aufgestellt werden.

Diese Betriebsanleitung enthält Regeln und Richtlinien zur bestimmungsgemäßen Verwendung Ihrer Anlage.

Nur bei deren Einhaltung gilt dies als bestimmungsgemäße Verwendung. Risiken und Schäden, die bei anderer Nutzung entstehen, verantwortet der Betreiber. Bei speziellen Anforderungen müssen ggf. besondere Bestimmungen zusätzlich beachtet werden.

Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren zuständigen Sicherheitsbeauftragten oder wenden Sie sich an den REHM-Kundenservice.

Auch die in den Lieferantendokumentationen aufgeführten speziellen Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind zu beachten.

Für den Betrieb der Anlage gelten darüber hinausgehende nationale Vorschriften uneingeschränkt.



Schweißstromquellen dürfen nicht zum Auftauen von Rohren verwendet werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Montage-, De- und Wiedermontage-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen sowie Entsorgungsmaßnahmen. Bitte beachten Sie besonders die Angaben im Kapitel 2 Sicherheitshinweise und Kapitel 15.4 Ordnungsgemäße Entsorgung.

Die Anlage darf nur unter den vorgenannten Voraussetzungen betrieben werden. Jeder anderweitige Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Konsequenzen daraus trägt allein der Betreiber.

### 1.3 Verwendete Symbolik

#### Typographische Auszeichnungen

- Aufzählungen mit vorausgehendem Punkt: Allgemeine Aufzählung
- Aufzählungen mit vorausgehendem Quadrat: Arbeits- oder Bedienschritte, die in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt werden müssen.

#### → Kapitel 2.2, Warnsymbole an der Anlage

Querverweis: hier auf Kapitel 2.2 Warnsymbole an der Anlage, Warnsymbole an der Anlage

**Fette Schrift** wird für Hervorhebungen verwendet

#### Hinweis!

... bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen.



#### Sicherheits- symbole

Die in diesem Handbuch verwendeten Sicherheitssymbolik: → Kapitel 2.1

## 2 Sicherheitshinweise

### Warnhinweise und Symbole



### 2.1 Sicherheitssymbole in dieser Betriebsanleitung

Dieses oder ein die Gefahr genauer spezifizierendes Symbol finden Sie bei allen Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung, bei denen Gefahr für Leib und Leben besteht

Eines der untenstehenden Signalworte (Gefahr!, Warnung!, Vorsicht!) weist auf die Schwere der Gefahr hin:

**Gefahr!** ... vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

**Warnung!** ... vor einer möglicherweise gefährlichen Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

**Vorsicht!** ... vor einer möglicherweise schädlichen Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein und es kann zu Sachschäden kommen.

**Wichtig!**



Hinweis auf eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.



Gesundheits- und/oder umweltgefährdende Stoffe. Materialien/Betriebsstoffe, die gesetzeskonform zu behandeln und/oder zu entsorgen sind.

### 2.2 Warnsymbole an der Anlage

kennzeichnen Gefahren und Gefahrenquellen an der Anlage.

**Gefahr!**

**Gefährliche elektrische Spannung!**



Nichtbeachtung kann zu Tod oder Verletzung führen.

## 2.3 Hinweise und Anforderungen

### Gefahren bei Nichtbeachtung



Die Anlage wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik entwickelt und konstruiert.

Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage oder anderen Sachwerten entstehen.

Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheitseinrichtungen demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden, da dadurch Gefährdungen drohen und der bestimmungsgemäße Gebrauch der Anlage nicht mehr gewährleistet ist. Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Reparieren und Warten ist besonders beschrieben. Unmittelbar nach Abschluss dieser Arbeiten hat die Remontage der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Bei Anwendung von Fremdmitteln (z.B. Lösungsmittel zum Reinigen) hat der Betreiber der Anlage die Sicherheit des Gerätes bei deren Verwendung zu gewährleisten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie das Typenschild auf / an der Anlage sind vollzählig in lesbarem Zustand zu halten und zu beachten.

### Sicherheits-hinweise



Sicherheitshinweise dienen dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung. Sie müssen beachtet werden.

Nicht nur die in diesem Kapitel aufgeführten Sicherheitshinweise sind zu beachten, sondern auch die im laufenden Text enthaltenen speziellen Sicherheitshinweise.

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (in Deutschland u.a. UVV BGV A3, TRBS 2131 sowie BGR 500 Kapitel 2.26 (früher VGB 15): "Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" und dort speziell die Festlegungen für das Lichtbogenschweißen und -schneiden oder die entsprechenden nationalen Vorschriften) berücksichtigt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweisschilder in der Werkhalle des Betreibers.

### Einsatzbereiche



REHM-Schweißgeräte sind, ausgenommen wenn dies ausdrücklich von REHM schriftlich erklärt wird, nur für den Verkauf an kommerzielle / industrielle Anwender und nur für die Benutzung durch diese bestimmt.

Die TIGER DIGITAL WIG-Schutzgas-Schweißanlagen sind nur zu benutzen

- für die bestimmungsgemäße Verwendung
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand

Die TIGER DIGITAL Schutzgas-Schweißanlagen sind gemäß EN 60974-1 Lichtbogenschweißeinrichtungen – Schweißstromquellen für Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 3 und gemäß EN 60974-10

Lichtbogenschweißeinrichtungen – elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Gruppe 2 Klasse A ausgelegt und eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen, außer Wohnbereiche, die direkt an ein öffentliches

Niederspannungsversorgungssystem angeschlossen sind. Es kann sowohl durch leitungsgebundene als auch abgestrahlte Störung, möglicherweise schwierig sein, in diesen Bereichen elektromagnetische Verträglichkeit zu gewährleisten. Hierzu sind die Beachtung geeigneter Maßnahmen zum Erfüllen der Anforderungen (Filter für Netzanschluss, Abschirmungen wie z.B. Verwendung geschirmter Leitungen, möglichst kurze Schweißleitungen, Erdung des Werkstücks, Potenzialausgleich) sowie die Bewertung der Umgebung (wie z.B. Computer, Steuereinrichtungen, Ton- und Fernsehrundfunksender, benachbarte Personen, z.B. beim Gebrauch von Herzschrittmacher) erforderlich. Die Verantwortung für Störungen liegt beim Anwender. Weitere Hinweise und Empfehlungen siehe u.a. DIN EN60974-10:2008-09, Anhang A.

**Umgebungsbedingungen**

Betrieb und Lagerung des Geräts außerhalb des angegebenen Bereichs gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Temperaturbereich der Umgebungsluft:

- Im Betrieb: -10°C bis +40°C (14 °F bis 104 °F)
- Bei Transport und Lagerung: -20°C bis +55°C (-4 °F bis 131 °F)

Relative Luftfeuchte:

- bis 50% bei 40°C (104 °F)
- bis 90% bei 20°C (68 °F)

Umgebungsluft:

Frei von unüblichen Mengen an Staub, Säuren, korrosiven Gasen oder Substanzen, usw., soweit diese nicht beim Schweißen entstehen.

Höhenlagen über dem Meeresspiegel: bis 2000m (6500 ft)

**Anforderungen an das Stromnetz**

Das Gerät darf ausschließlich an einem 1-phasigen 2-Leiter-System mit geerdetem Neutralleiter angeschlossen und betrieben werden.

**Für TIGER DIGITAL 182, 230 AC/DC und DC, TIG.STAR 172 AC/DC und DC**

Das Gerät stimmt mit IEC61000-3-12 überein.

**Für TIGER DIGITAL 180 AC/DC und DC, TIG.STAR 170**

Achtung: Dieses Gerät erfüllt nicht die Anforderungen der EN/IEC 61000-3-12. Wenn das Gerät an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen werden soll, liegt es, ggf. nach Konsultation mit dem Betreiber des Versorgungsnetzes, in der Verantwortung des Betreibers oder des Anwenders des Gerätes sicherzustellen, dass das Gerät angeschlossen werden kann.

**Qualifikation des Bedienpersonales**

REHM-Schweißgeräte dürfen nur von Personen, die in der Anwendung und Wartung von Schweißgeräten ausgebildet und geschult sind, betrieben und gewartet werden. Nur qualifiziertes, beauftragtes und eingewiesenes Personal darf an und mit den Anlagen arbeiten.

**Zweck des Dokumentes**

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie Sie dieses Gerät sicher, sachgerecht und wirtschaftlich betreiben können. Ein Exemplar der Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort der Anlage an einem dafür geeigneten Ort aufzubewahren. Lesen Sie unbedingt die in dieser Betriebsanleitung für Sie zusammengefassten Informationen bevor Sie das Gerät nutzen. Sie erhalten wichtige Hinweise zum Geräteeinsatz, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge Ihres REHM-Gerätes voll zu nutzen. Darüber hinaus finden Sie Informationen zur Wartung und Instandhaltung, sowie die der Betriebs- und Funktionssicherheit.

**Veränderungen an der Anlage**

Diese Betriebsanleitung ersetzt nicht die Unterweisungen durch das Service Personal von Fa. REHM.

Auch die Dokumentation evtl. vorhandener Zusatzoptionen muss beachtet werden.


Veränderungen an der Anlage bzw. der An- oder Einbau zusätzlicher Einrichtungen sind nicht zulässig. Dadurch erlischt der Gewähr- und Haftungsanspruch.

Durch Fremdeingriffe sowie Außerbetriebsetzung von Sicherheitsvorrichtungen gehen jegliche Garantiesprüche verloren.


### 3 Gerätebeschreibung

#### TIGER DIGITAL ohne Wasserkühlung

Front Ansicht

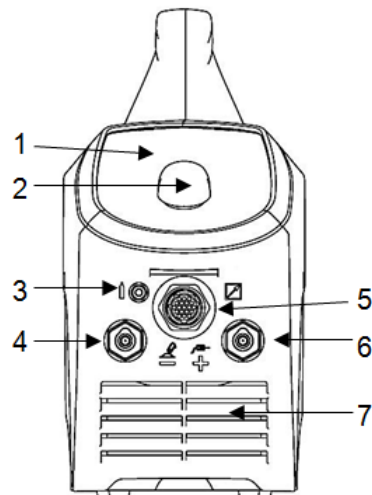


Rück Ansicht

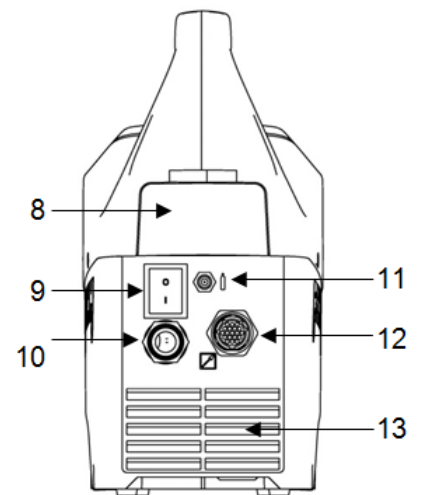

#### TIGER DIGITAL mit optionalem Wasserkühlgerät

Front Ansicht

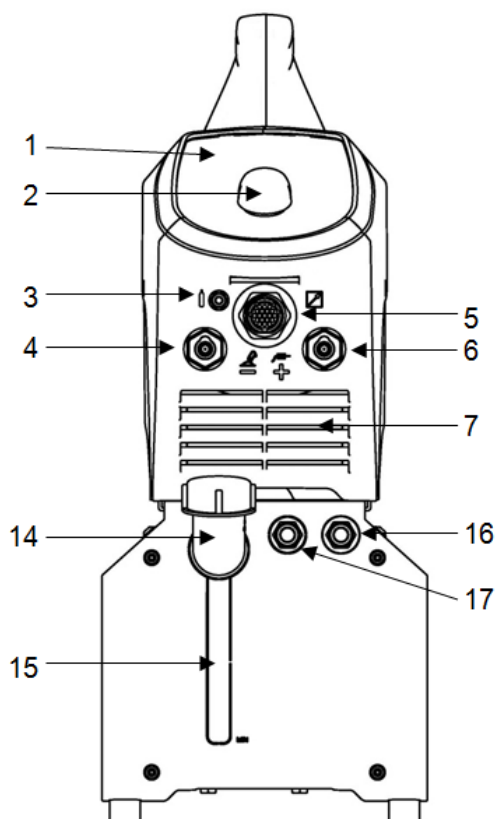

Rück Ansicht

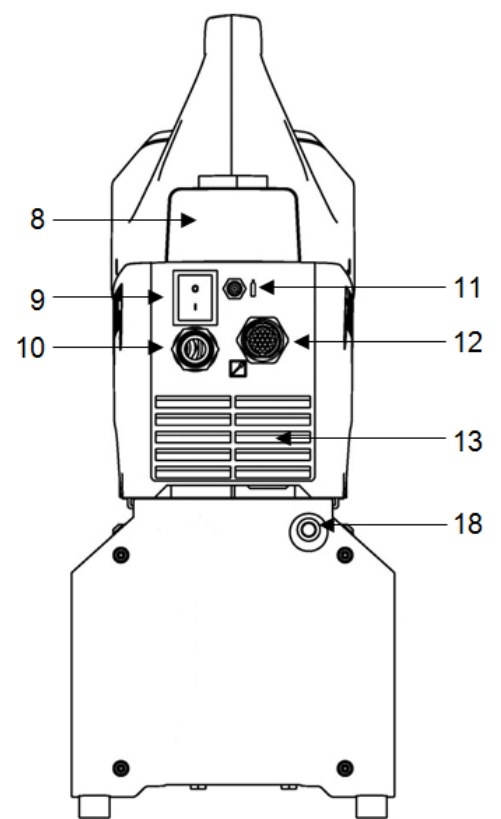







Abb.2 Gerätebeschreibung

Nr.	Symbol	Funktion / Beschreibung
1		Bedienfeld – Siehe "Beschreibung der Bedienung"
2		Bedienfeld Drück- und Drehgeber
3		Schutzgas Anschluss - WIG-Schweißbrenner
4		Strombuchse "Minus" WIG: WIG-Schweißbrenner Elektrode: Werkstück bzw. Elektroden Halter
5		Brenner- / Fernbedienbuchse
6		Strombuchse "Plus" WIG: Werkstück Elektrode: Werkstück bzw. Elektroden Halter
7		Kühlluft Einlass
8		Schublade – Ablage für Elektroden, Gasdüsen, usw.
9		Hauptschalter – Ein / Aus
10		Netzkabel
11		Schutzgas Anschluss Zuführung – Schutzgas Flasche
12		Wasserkühlgeräteanschluss – Optional
13		Kühlluft Auslass
14		Kühlmittel Einlass zur Kühlmittel Befüllung
15		Sichtfenster Kühlmittel Stand
16		Anschluss Kühlmittel Rücklauf (Rot)
17		Anschluss Kühlmittel Vorlauf (Blau)
18		Sicherung Wasserkühlgerät

**Tabelle 1 Gerätebeschriftung an Front- und Rückseite**

## 4 Funktionsbeschreibung


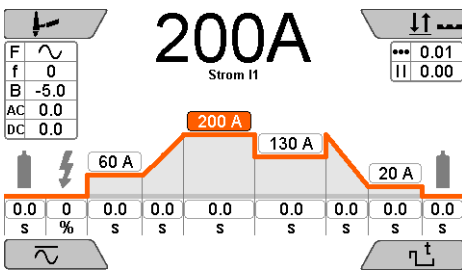

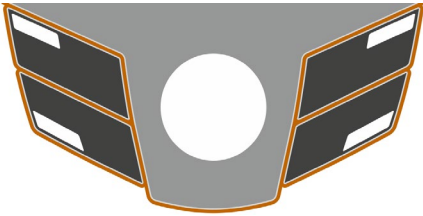
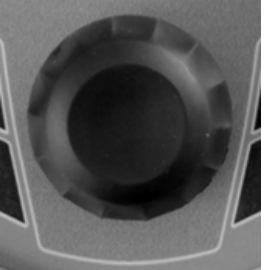
### 4.1 Die Bedienelemente im Überblick



Abb.3 Bedienelemente TIGER Digital

## 4.2 Beschreibung der Bedienung

### 4.2.1 Bedienelemente

Bedienelemente	Funktion									
 <p><b>Abb.4 Schnellprogramm Tasten</b></p>	<p>Schnellprogramm Tasten P1-P4</p>									
 <p><b>Abb.5 Hauptbildschirm</b></p>	<p>Hauptbildschirm</p> <p>Bedienung über Drehgeber mit Druckknopf und Tasten für die Auswahlmenüs in den 4 Ecken des Bildschirms</p>									
 <p><b>Abb.6 Funktionstasten</b></p>	<p>Funktionstasten (von links nach rechts)</p> <table border="1" data-bbox="906 963 1465 1153"> <tr> <td>Taste</td> <td>Untermenü „Submenu“</td> <td>Auflistung aller Untermenüs</td> </tr> <tr> <td>Taste</td> <td>Hauptbildschirm „Home“</td> <td>Direkt zur ersten Bildschirmseite</td> </tr> <tr> <td>Taste</td> <td>Zurück „Back“</td> <td>Immer eine Ebene zurück</td> </tr> </table>	Taste	Untermenü „Submenu“	Auflistung aller Untermenüs	Taste	Hauptbildschirm „Home“	Direkt zur ersten Bildschirmseite	Taste	Zurück „Back“	Immer eine Ebene zurück
Taste	Untermenü „Submenu“	Auflistung aller Untermenüs								
Taste	Hauptbildschirm „Home“	Direkt zur ersten Bildschirmseite								
Taste	Zurück „Back“	Immer eine Ebene zurück								
 <p><b>Abb.7 Eck Funktionstasten</b></p>	<p>Anwahl Tasten Eckmenüs</p> <p>Direktmenü Tasten für die Auswahlmenüs in den 4 Bildschirmecken; angeordnet um den Drehgeber.</p>									
 <p><b>Abb.8 Drück- und Drehgeber</b></p>	<p>Drehgeber mit Druckknopf</p> <p>Bewegt den Zeiger (Cursor) auf dem Bildschirm im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Erreichte Positionen werden farbig hinterlegt dargestellt und können durch Druck auf den Knopf des Drehgebers aktiviert werden.</p>									



4.2.2 Bedienfunktionen

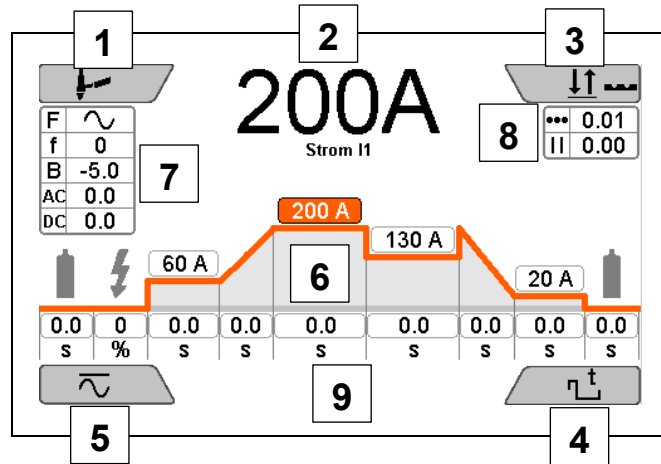












Abb.9 Bildschirmfunktionen

Nr.	Symbole	Beschreibung / Funktionen	Ultra AC/DC	Ultra DC	High AC/DC	High DC
<b>BF1</b>		<b>Eckmenü Schweißverfahren</b>				
		WIG-Schweißen	✓	✓	✓	✓
		Elektroden-Schweißen	✓	✓	✓	✓
		Elektrode Booster - Funktion	✓	✓	✓	✓
<b>BF2</b>		<b>Hauptanzeigefeld mit Funktionstext</b>  <b>200A</b> Strom I1	✓	✓	✓	✓
<b>BF3</b>		<b>Eckmenü Betriebsarten</b> 				
		2-Takt: LiftArc oder mit HF Zündung	✓	✓	✓	✓
		4-Takt: LiftArc oder mit HF Zündung	✓	✓	✓	✓
		Punkten mit HF	✓	✓	✓	✓
		Intervall mit HF	✓	✓	—	—
<b>BF4</b>		<b>Eckmenü Pulsen</b> 				

Nr.	Symbole	Beschreibung / Funktionen	Ultra AC/DC	Ultra DC	High AC/DC	High DC
		Pulsen Aus	✓	✓	✓	✓
		Konventionelles Pulsen	✓	✓	✓	✓
		Hochfrequentes Pulsen (Hyperpulsen)	✓	✓	–	–
<b>BF5</b>		<p><b>Eckmenü Polarität</b></p>				
		Wechselstrom (AC)	✓	–	✓	–
		Dual Wave	✓	–	–	–
		Gleichstrom Pluspol (DC+)	✓	–	✓	–
		Gleichstrom Minuspol (DC-)	✓	✓	✓	✓
<b>BF6</b>		<p><b>Parameterkurve WIG Schweißen</b></p> <p>Nachfolgend die Schweißparameter Einstellmöglichkeiten von links nach rechts</p>				
		Gasvorströmzeit	✓	✓	–	–
		Zündenergie	✓	✓	–	–
		Startstrom und Startstromzeit	✓	✓	–	–
		Stromanstiegszeit	✓	✓	–	–
		Schweißstrom I1 und Pulszeit t1 altern. t1/t2 Hyperpulsfrequenz	✓	✓	✓	✓

Nr.	Symbole	Beschreibung / Funktionen	Ultra AC/DC	Ultra DC	High AC/DC	High DC
		Schweißstrom I2 und Pulszeit t2 altern. t1/t2 Hyperpulsfrequenz	✓	✓	✓	✓
		Stromabsenkezeit	✓	✓	✓	✓
		Endkraterstrom Endkraterstromzeit	✓ ✓	✓ ✓	✓ —	✓ —
		Gasnachströmzeit	✓	✓	✓	✓
<b>BF7</b>		<b>Menü AC Einstellungen</b>				
		<b>F</b> AC Kurvenform (einstellbar) <b>f</b> AC Frequenz (einstellbar) <b>B</b> AC Balance (einstellbar) <b>AC</b> AC Zeit DualWave (einstellbar) <b>DC</b> DC Zeit DualWave (einstellbar)	Alles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	— — — — —	Auto ✓ ✓ ✓ — —	— — — — —
<b>BF8</b>		<b>Menü Punkten und Intervall</b>				
		Punktzeit Pausenzeit (nur bei Intervallbetrieb)	✓ ✓	✓ ✓	— —	— —
<b>BF9</b>		<b>Statuszeile</b>	✓	✓	✓	✓

Tabelle 2 Bedienelemente Hauptbildschirm

Nr.	Symbole	Beschreibung / Funktionen	Ultra AC/DC	Ultra DC	High AC/DC	High DC
<b>BF10</b>		<b>Taste Untermenüs</b>	✓	✓	✓	✓
						
<b>BF11</b>	 	Rücksprungtasten „Home“ und „Back“	✓	✓	✓	✓
<b>BF12</b>		Funktion Assist vgl. Kap. 7.2	✓	✓	–	–
<b>BF13</b>		Funktion Programme (Jobs) vgl. Kap. 7.3	✓	✓	–	–
<b>BF14</b>		Einstellungen (Setup) vgl. Kap. 8	✓	✓	✓	✓
<b>BF15</b>		Fehlermeldung vgl. Kap. 9 und 14.3	✓	✓	✓	✓
<b>BF16</b>		Links in der Statuszeile: Anzeige Betrieb und Übertemperatur	✓	✓	✓	✓
<b>BF17</b>		Rechts in der Statuszeile: Anzeige Fernbedienung	✓	✓	✓	✓

**Tabelle 3 Weitere Bedienfunktionen und Untermenüs**

### 4.3 Einschalten

Mit dem Hauptschalter wird die TIGER DIGITAL Schweißanlage in Betrieb genommen. Für ca. 10 Sekunden zeigt der Bildschirm das Rehm Firmenlogo und den Gerätetyp. Danach schaltet das Display auf den Hauptbildschirm [Abb.5 Hauptbildschirm] weiter. Eingestellt sind die letzten aktiven Schweißparameter. Das Gerät ist damit betriebsbereit.

### 4.4 Besonderheiten des Bedienfeldes



Damit das Bedienen noch schneller und einfacher geht, unterstützt Sie die Prozessorsteuerung aktiv:

Alle eingestellten Parameter bleiben beim Ausschalten des Gerätes im Gerät gespeichert. Beim Wiedereinschalten werden die gespeicherten Parameter automatisch aktiv. Damit Änderungen an den Parametern auch beim Ausschalten erhalten bleiben, muss ein Zünden des Lichtbogens erfolgen.

Es werden immer die aktuell eingestellten Parameter und Einstellungen angezeigt.

Findet 20 Sekunden lang keine Betätigung des Drehgebers [Abb.8] oder eines Tasters statt, erfolgt automatisch der Rücksprung zum Schweißstrom I1. Dadurch haben Sie als Grundzustand immer die Anzeige des wichtigsten Wertes, den Strom I1 und die gleiche Ausgangslage bei der Bedienung.

## 5 Eckmenü Funktionen

### 5.1 Eckmenü Schweißverfahren (oben links)

Mit dem Eckmenü **[BF1]** erfolgt die Auswahl der Schweißverfahren

- WIG-Schweißen
- Elektroden-Schweißen
- Elektroden-Schweißen BOOSTER.

Mit Drehen und Drücken am Drehgeber **[Abb.8]** erfolgen die Auswahl und die Bestätigung des Verfahrens. Mit den Tasten **[Abb.6]** „Zurück“ oder „Rehm“ erfolgt der Rücksprung auf den Hauptbildschirm **[Abb.5]**.

Die Einstellung der Schweißparameter für das WIG-Schweißen wird wie in Kapitel 6, Parametereinstellungen, beschrieben durchgeführt.

#### 5.1.1 Elektroden-Schweißen

Die Einstellung für das Elektroden-Schweißen wird wie in Kapitel **Fehler!** **Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschrieben durchgeführt.

Die Elektrode ist gleichzeitig Lichtbogenträger und Zusatzmaterial. Sie besteht aus einem legierten oder unlegierten Kerndraht und einer Umhüllung. Die Umhüllung hat die Aufgabe, das Schmelzbad vor schädlichem Luftzutritt zu schützen und den Lichtbogen zu stabilisieren. Zum anderen bildet sich eine Schlacke, die die Naht schützt und formt. Beim Elektroden-Schweißen kann man nahezu alle Metalle verschweißen. Das Elektroden-Schweißen ist ein gängiges und leicht zu handhabendes Schweißverfahren.



Bei der Einstellung für das Elektroden-Schweißen ist zu beachten, dass kein WIG-Brenner angeschlossen ist. Bei nicht beachten wird in der Digitalanzeige die Fehlernummer "E021" angezeigt (siehe Kapitel 14.3)

#### 5.1.2 Elektrode BOOSTER - Funktion

Die Einstellung der Elektroden-Schweißen Booster wird wie in Kapitel 6 beschrieben durchgeführt.

Bei dieser Betriebsart ist die Netzsicherungsüberwachung abgeschaltet. Der maximal abgegebene Schweißstrom beträgt beim "TIGER DIGITAL 180" 150A und beim "TIGER DIGITAL 230" 180A. Wird ein höherer Sollwert eingestellt, so wird dieser automatisch auf 150A bzw. 180A reduziert.



Bei eingestellter Booster-Funktion ist zu beachten, dass kein WIG-Brenner angeschlossen ist. Bei nicht beachten wird in der Digitalanzeige die Fehlernummer "E021" angezeigt (siehe Kapitel 14.3)

## 5.2 Eckmenü Betriebsart (oben rechts)

Mit dem Taster oben rechts im Tastenfeld **Abb.8** erfolgt die Aktivierung des Menüs Betriebsarten **[BF3]** Hier kann die Auswahl zwischen den Betriebsarten

1. 2-Takt mit HF Zündung (siehe Kapitel 5.3)
2. 4-Takt mit HF Zündung (siehe Kapitel 5.3)
3. 2-Takt ohne HF LiftArc
4. 4-Takt ohne HF LiftArc
5. Punkten
6. Intervall

erfolgen.

Entsprechend der Geräteausstattung können Funktionen eingeschränkt sein.

### 5.2.1 Betriebsart 2-Takt

Die Betriebsart 2-Takt empfiehlt sich für schnelles, kontrolliertes Heften und manuelles Punktschweißen.

- 1. Takt: Brenntaster drücken

Das Magnetventil für das Schutzgas wird geöffnet


Der Lichtbogen wird nach Ablauf der eingestellten Gasvorströmzeit gezündet

Der Schweißstrom stellt sich automatisch in der gewählten Anstiegszeit ausgehend vom eingestellten Startstrom auf den vorgewählten Wert für  $I_1$  ein.

- 2. Takt: Brenntaster loslassen

Der Strom verringert sich mit der vorgewählten Stromabsenkzeit auf den für den Endkraterstrom eingestellten Wert und schaltet sich dann automatisch ab.


Das Schutzgas strömt entsprechend der gewählten Gasnachströmzeit nach.

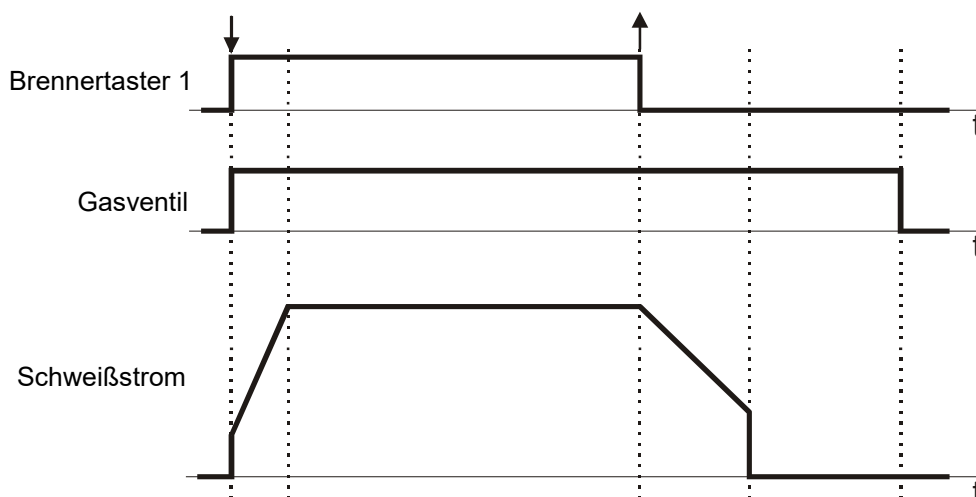

**Abb.10 Ablauf beim 2-Takt Schweißen**

Besonderheiten:

 zu 2. Takt Durch erneutes Drücken des Brenntasters während dem Stromabsenken kann der Schweißstrom wieder sprunghaft auf  $I_1$  gestellt werden. Dieser Ablauf wird als manuelles Pulsen bezeichnet (siehe Kapitel 6.1.9). Durch Drücken des Brenntasters 2 (BT2) erlischt der Lichtbogen.



### 5.2.2 Betriebsart 4-Takt

Die Betriebsart 4-Takt entfällt die permanente Taster Betätigung, dadurch kann der Brenner auch längere Zeit ermüdungsfrei geführt werden.

Ablauf der Betriebsart 4-Takt:

- 1. Takt – Brennergastaster drücken

Das Magnetventil für das Schutzgas wird geöffnet

Der Lichtbogen wird nach Ablauf der eingestellten Gasvorströmzeit gezündet

Der Schweißstrom hat den für den Startstrom eingestellten Wert

- 2. Takt: Brennergastaster loslassen

Der Schweißstrom stellt sich automatisch in der gewählten Anstiegszeit auf den vorgewählten Wert für  $I_1$  ein.

- 3. Takt: Brennergastaster drücken


Der Strom verringert sich mit der vorgewählten Stromabsenkzeit auf den für den Endkraterstrom eingestellten Wert.

Der Schweißstrom fließt mit dem für den Endkrater eingestellten Wert

- 4. Takt: Brennergastaster loslassen

Der Lichtbogen erlischt

Das Schutzgas strömt entsprechend der gewählten Gasnachströmzeit nach.

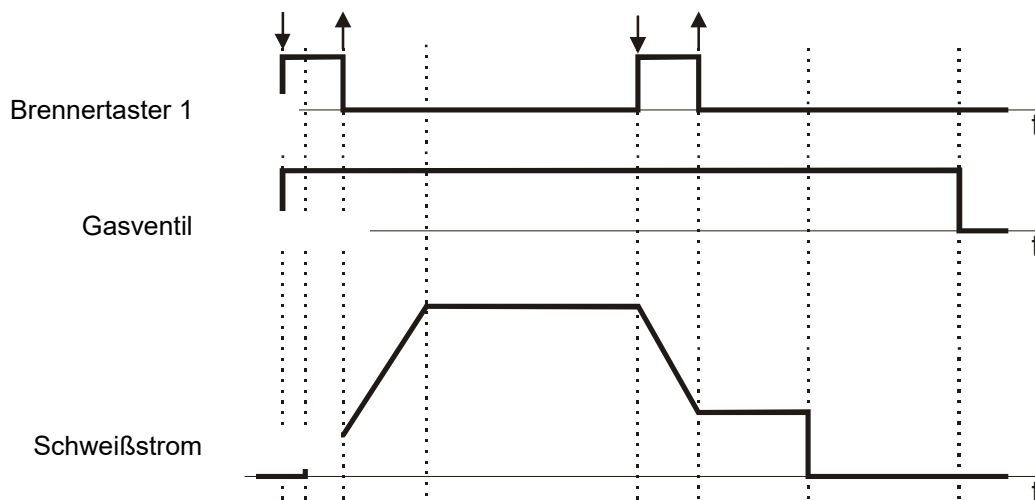

**Abb.11 Ablauf beim 4-Takt Schweißen**

zu 2. Takt Durch erneutes Drücken des Brennergastasters während des Stromanstiegs erlischt der Lichtbogen und das Schutzgas strömt entsprechend der gewählten Gasnachströmzeit nach.

zu 3. Takt Der Lichtbogen kann während der Absenkzeit ausgeschaltet werden. Durch Loslassen des Brennergastasters vor Erreichen des Endkraterstroms, erlischt der Lichtbogen und das Schutzgas strömt entsprechend der gewählten Gasnachströmzeit nach.

### 5.2.3 WIG-Punkten


Die Betriebsart Punkt-Punkten empfiehlt sich für das Schweißen mit einer fest eingestellten Punktzeit ab 0,01 Sekunden.

Der stationäre Schweißprozess läuft mit der eingestellten Punktzeit ab, außer der Brennergastaster wird während dem Schweißen vorzeitig losgelassen.

Nach dem Ablauf der eingestellten Punktzeit oder nach dem Loslassen des Brennergastasters während des Schweißens läuft das Ende-Programm ab.



Durch die geringere Wärmeeinbringung in die zu verschweißenden Materialien erhält man beim WIG-Punkten einen geringen Verzug und nur geringfügige Anlauffarben.

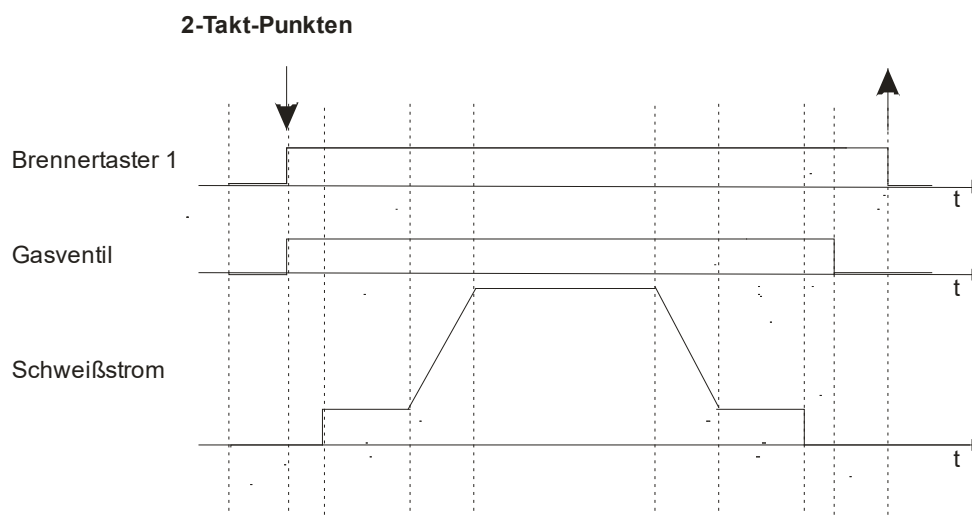

**Abb.12 Ablauf WIG Punkten**

- 1. Takt Brennertaster drücken

Die eingestellte Gasvorströmzeit läuft ab, das Gasventil öffnet sich. Der Lichtbogen wird nach Ablauf der Gasvorströmzeit gezündet. Der Schweißstrom stellt sich automatisch auf den Startstrom ein. Nach Ablauf der Stromanstiegszeit erreicht der Schweißstrom den vorgewählten Wert I1. Die eingestellte Punktzeit läuft ab. Nach Ablauf der Punktzeit verringert sich der Strom entsprechend der vorgewählten Stromabsenkzeit auf den für den Endkraterstrom eingestellten Wert und schaltet sich nach Ablauf der Endstromzeit automatisch ab.

- 2. Takt Brennertaster loslassen

Das Schutzgas strömt entsprechend der gewählten Gasnachströmzeit nach.


#### 5.2.4 WIG Intervall

Intervallschweißen bedeutet definiertes Punktschweißen mit definierten Pausenzeiten. Das Auftragen von dünnsten Zusatzwerkstoffen ist damit möglich.

Das Intervallschweißen ist nur in der Betriebsart 2-Takt möglich.

Das Schweißen im Intervall-Schweißbetrieb empfiehlt sich für das Schweißen mit einer fest eingestellten Pausenzeit ab 0,01 Sekunden.

Im WIG-Intervall kann die Pausenzeit zwischen den einzelnen Intervallen individuell eingestellt und somit die Abkühlung des Grundmaterials gewährleistet werden, das bedeutet weniger Verzug.

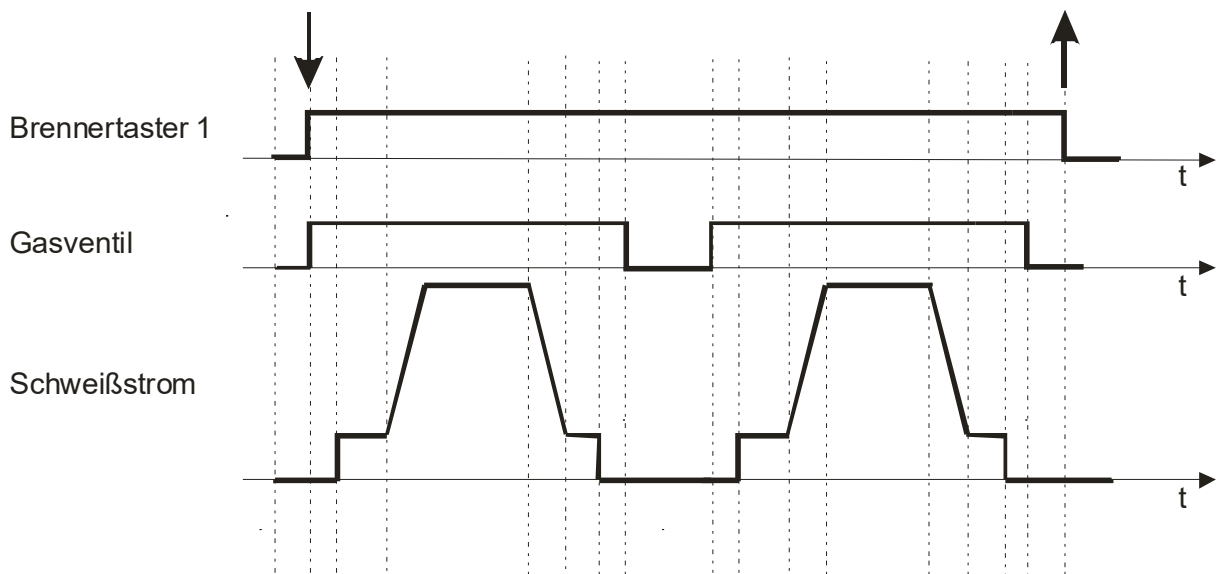

**Abb.13 Ablauf 2-Takt Intervall**

- Takt 1: Brennergaster drücken
 

Die eingestellte Gasvorströmzeit läuft ab, das Gasventil öffnet sich. Der Lichtbogen wird nach Ablauf der Gasvorströmzeit gezündet.  
Der Schweißstrom stellt sich automatisch auf den Startstrom ein. Nach Ablauf der Stromanstiegszeit erreicht der Schweißstrom den vorgewählten Wert I1. Die eingestellte Intervallzeit läuft ab.  
Nach Ablauf der Intervallzeit verringert sich der Strom entsprechend der vorgewählten Stromabsenkzeit auf den für den Endkraterstrom eingestellten Wert und schaltet sich nach Ablauf der Endstromzeit automatisch ab, d.h. der Schweißstrom geht auf 0A. Das Schutzgas strömt entsprechend der gewählten Gasnachströmzeit nach und die Pausenzeit läuft ab.  
Danach stellt sich der Schweißstrom wieder auf den vorgewählten Startstrom und der Schweißprozess läuft erneut ab, wie beschrieben.
- Takt 2: Brennergaster loslassen
 

Das Intervall-Schweißen wird beendet.

## 5.3 Hochfrequenz (HF-) Zündung

Im Eckmenü Betriebsarten [BF3] können die 2- und 4-Takt Verfahren mit HF Zündung aktiviert werden.

### 5.3.1 Schweißen mit HF-Zündung

Die REHM WIG- Schweißanlagen sind serienmäßig mit HF-Zündgeräten ausgestattet. Bei der Einstellung "Elektrode" ist die HF-Zündung automatisch abgeschaltet.

Das HF-Zündgerät ermöglicht durch die Vorionisation der Luftstrecke beim Gleich- und Wechselstromschweißen das kontaktfreie Zünden des Lichtbogens zwischen Elektrode und Werkstück, wodurch Wolframeinschlüsse und somit Schweißfehler verhindert werden. In beiden Fällen wird nach erfolgter Zündung das HF-Zündgerät automatisch wieder abgeschaltet. Das in Kapitel 6.2.2

beschriebene Wiederzünden des Lichtbogens beim Wechselstromschweißen erfolgt ohne Verwendung des HF-Zündgerätes. Dies reduziert die Ausstrahlung elektrischer Störfelder und ermöglicht sogar das Wechselstromschweißen ganz ohne HF-Zündung, wie dies beim Gleichstromschweißen bereits bekannt ist (siehe Kapitel 5.3.2).

Bei der Einstellung HF-Ein "1" ist das HF-Zündgerät betriebsbereit. Zum Zünden des Lichtbogens wird die Elektrode ca. 3-5 mm über dem Werkstück gehalten. Bei Betätigung des Brenntasters wird durch einen Hochspannungsimpuls die Strecke ionisiert und der Lichtbogen entsteht. Durch das kontaktlose Zünden werden Wolframeinschlüsse in der Schweißnaht verhindert. Beim Schweißen wird nach erfolgter Zündung das HF-Zündgerät automatisch wieder abgeschaltet.

### **5.3.2 Schweißen ohne HF-Zündung**

Beim Schweißen unter Gleich- oder Wechselstrom kann eine Kontaktzündung (LiftArc) durchgeführt werden. Dazu wird die Hochfrequenz ausgeschaltet. Zum Zünden des Lichtbogens wird die Elektrode aufgelegt und der Brenntaster gedrückt. Beim Abheben der Elektrode zündet der Lichtbogen programmgesteuert und ohne Verschleiß der angespitzten Elektrode. Diese Möglichkeit kann vorteilhaft bei Arbeiten an empfindlichen, elektronischen Geräten (z.B. in Krankenhäusern, bei Reparaturschweißungen an CNC-gesteuerten Maschinen) angewendet werden, wenn die Gefahr von Störungen durch Hochspannungsimpulse besteht.

## 5.4 Eckmenü Schweißprozess (unten rechts)

Im Eckmenü Schweißprozess [BF4] erfolgt die Auswahl:

- Zeit-Pulsen
- Hyper-Pulsen®
- Pulsen aus

### 5.4.1 Zeit-Pulsen

#### Pulsen mit Pulszeiten von 0,1 bis 5,0 Sekunden

Die Einstellungen bei I1-Pulszeit t1 und I2-Pulszeit t2 bestimmen die Dauer, wie lange die Ströme I1 bzw. I2 bis zum Umschalten auf den anderen Strom aktiv sein sollen. Beide Pulszeiten können unabhängig voneinander eingestellt werden.

Die Zeiten und Schweißstromhöhen sollen so abgestimmt werden, dass während der Hochstromphase der Grundwerkstoff aufgeschmolzen wird und während der Tiefstromphase wieder verfestigt. Durch das WIG-Puls-Schweißen lässt sich das Schweißbad in schwierigen Situationen (besonders in Zwangslagen und bei großen Spaltüberbrückungen) und beim Dünnblechschweißen besser beherrschen, als mit konstantem Schweißstrom.

### 5.4.2 Hyperpulsen

#### Pulsen mit einer Pulsfrequenz von 10 Hz bis 15 kHz

Der Verlauf des Schweißstroms entspricht dem konventionellen Pulsen. Allerdings sind die Zeiträume, für die die Ströme I1 und I2 jeweils aktiv werden, immer gleich groß. Da diese Zeiträume sehr klein sind, ist eine Bezeichnung mit Pulsfrequenz sinnvoll und üblich.

Für die Umrechnung der Pulsfrequenz in die jeweiligen Pulszeiten t1 und t2 gelten folgende Beziehungen:

$$\begin{aligned} \text{Gesamtpulszeit} &= \text{I1-Pulszeit } t1 + \text{I2-Pulszeit } t2 &= 1 / \text{Pulsfrequenz} \\ \text{I1-Pulszeit } t1 &= \text{I2-Pulszeit } t2 &= 0,5 * \text{Gesamtpulszeit} \end{aligned}$$

Beispiel:

$$\text{Pulsfrequenz} = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{Gesamtpulszeit} = \text{I1-Pulszeit } t1 + \text{I2-Pulszeit } t2 = 1 / 50 \text{ Hz} = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$$

$$\text{I1-Pulszeit } t1 = 0,5 * \text{Gesamtpulszeit} = 0,01 \text{ s}$$

$$\text{I2-Pulszeit } t2 = 0,5 * \text{Gesamtpulszeit} = 0,01 \text{ s}$$

Das bedeutet, dass der Strom während des Schweißens für 0,01 s (=10 ms) den Wert von Strom I1 hat, dann für 0,01 s (=10 ms) den Wert von Strom I2 hat, dann wieder für 0,01 s (=10 ms) den Wert von Strom I1 hat usw.

Das Pulsen mit solchen kurzen Zeiten bewirkt einen schlankeren und konzentrierteren Lichtbogen und einen tieferen Einbrand.

## 5.5 Eckmenü Polarität (unten links)

Mit der Eckmenütaste links unten (**Abb.7 Eck Funktionstasten**) erfolgt die Auswahl der Polarität:

• Wechselstrom (AC)	~
• Dual Wave	~ ~
• Gleichstrom DC Pluspol	+
• Gleichstrom DC Minuspol	-

Nach dem Verlassen des Menüs wird im Ecktastenfeld 5, **Abb.9** die gewählte Polarität dargestellt.



**Beim Elektroden-Schweißen muss beachtet werden, dass bei allen TIGER DIGITAL DC-Schweißanlagen die linke Ausgangsbuchse immer der Minuspol ist.**

Den Elektroden-Halter entsprechend den Herstellerangaben des Elektrodenherstellers an den Ausgangsbuchsen anstecken und einstellen.


### 5.5.1 Wechselstrom (~)

Beim Wechselstromschweißen wechselt die Polarität an den Ausgangsbuchsen ständig zwischen positiver und negativer Polarität hin und her. Beim WIG-Schweißen wird der Brenner üblicherweise an der linken Ausgangsbuchse angeschlossen. Die Verwendung von Wechselstrom ermöglicht das Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen.

### 5.5.2 Dual Wave (=/~)

Das Dual-Wave-Verfahren von REHM ist eine Kombination aus Wechselstrom- und Gleichstromschweißen. Dabei wird beim Schweißen automatisch von der Prozessorsteuerung abwechselnd für 0,2 Sekunden Gleichstrom und danach für 0,3 Sekunden Wechselstrom eingestellt. Die gewählten Werte für den Schweißstrom  $I_1$  bzw.  $I_2$ , die Frequenz und die Balance werden wie beim reinen Gleichstrom- oder Wechselstromschweißen berücksichtigt.

Das Dual-Wave-Verfahren ermöglicht eine bessere Beherrschung des Schweißbades und wird u.a. bei schwierigen Schweißpositionen, beim Verschweißen von Werkstücken unterschiedlicher Dicke und bei der Verarbeitung dünner Bleche bei Aluminium und Aluminiumlegierungen eingesetzt.

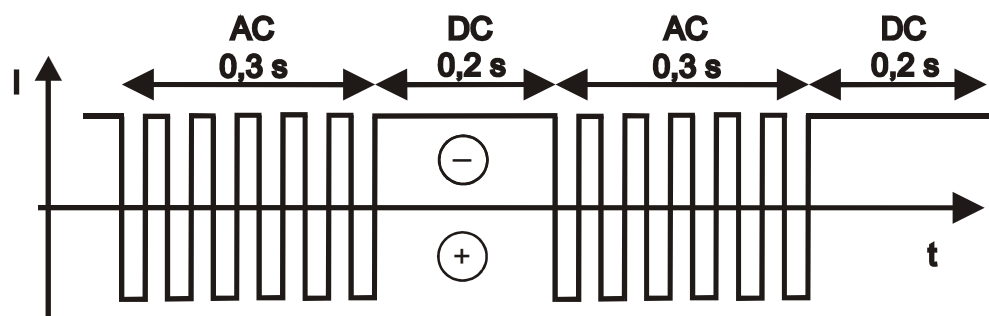

**Abb.14 Schweißstromverlauf beim Dual-Wave-Verfahren**

### **5.5.3 Gleichstrom Pluspol (+)**

Beim WIG-Schweißen mit Pluspol ist an der linken Ausgangsbuchse für den WIG-Brenner der Pluspol angelegt.

Beim WIG-Schweißen mit Gleichstrom-Pluspol erfährt die Elektrode eine sehr hohe thermische Belastung, die schon bei kleinen Strömen zum Abschmelzen der Elektrode führen kann und Schäden verursachen kann.

Beim Elektroden-Schweißen mit Pluspol wird der Elektroden-Halter ebenfalls an die linke Ausgangsbuchse angeschlossen. Bei der Einstellung Gleichstrom Pluspol wird die Elektrode mit Pluspol geschweißt.

Beim Elektroden-Schweißen wird die Polarität für die Elektrode abhängig vom verwendeten Elektrodentyp gewählt (Angaben des Elektroden-Herstellers beachten).

### **5.5.4 Gleichstrom Minuspol (-)**

Beim WIG-Schweißen mit Minuspol ist an der linken Ausgangsbuchse für den WIG-Brenner der Minuspol angelegt. Beim WIG-Schweißen mit Gleichstrom wird üblicherweise mit dieser Einstellung geschweißt.

Beim Elektroden-Schweißen mit Minuspol wird der Elektroden-Halter ebenfalls an die linke Ausgangsbuchse angeschlossen. Die Elektrode wird mit Minus geschweißt.

Beim Elektroden-Schweißen wird die Polarität für die Elektrode abhängig vom verwendeten Elektrodentyp gewählt (Angaben des Elektroden-Herstellers beachten).

## 6 Parametereinstellungen

Mit dem Drück- und Drehgeber [Abb.8] erfolgt die Auswahl und Bearbeitung der Schweißparameter größtenteils direkt in der dargestellten Schweißkurve. Die Darstellung und die Einstellmöglichkeiten hängen vom Gerätetyp und dem vorgewählten Schweißverfahren ab.

Die Standardposition des Cursors (Zeigers) ist der Stromwert I1. Nach einer kurzen Zeit ohne Betätigung springt der Cursor automatisch auf diese Position.

Der Cursor lässt sich mit oder gegen den Uhrzeigersinn verstellen. Die Hauptanzeige zeigt immer den Wert und die Funktion der Cursorposition an.

### 6.1 Einstellen der WIG Schweißparameter

Ein Parameterfeld wird zum Bearbeiten aktiviert indem der Cursor durch Drehen am Drehgeber [BF5] auf das einstellbare Wertefeld [Parameterfeld] in der Bildschirmdarstellung gedreht und dieses Feld durch Drücken des Gebers aktiviert wird. Das Feld wird anders farbig hinterlegt (Highlighted).

Ist das Parameterfeld aktiv, wird der eingestellte Wert groß im Hauptanzeigefeld [BF2] Abb.9 Punkt 2 des Bildschirms dargestellt.

Zusätzlich erscheint im Statusfeld Abb.9 Punkt 9 eine Balkenanzeige, die den eingestellten Wert im zulässigen Wertebereich darstellt.

Die Schweißparameter sind nachfolgend in der Reihenfolge gemäß Parameterkurve WIG Schweißen [BF6] detailliert.

#### 6.1.1 Gasvorströmzeit

Die Gasvorströmzeit ist die Zeit, in der nach dem Drücken des Brenntasters zum Starten eines Schweißvorgangs das Schutzgasventil geöffnet wird, bevor der Lichtbogen gezündet wird. Dadurch erfolgt das Zünden des Lichtbogens mit Schutzgasmantel, wodurch die Elektrode und das Werkstück vor dem Ausbrennen geschützt werden.

Wird während der Gasnachströmzeit der Schweißvorgang erneut gestartet, wird die Gasvorströmzeit automatisch von der Prozessorsteuerung auf 0 Sekunden eingestellt. Dadurch wird das Wiederzünden beschleunigt, was u.a. beim Heften zu Zeitersparnissen führt.

#### 6.1.2 Zündenergie

Die Zündenergie ist beim Zünden mit Hochfrequenz oder LiftArc stufenlos zwischen 10 und 100% einstellbar.

Abhängig vom gewählten Wert für die Zündenergie legt die Prozessorsteuerung bereits eine Vorauswahl für den benötigten Zündprozess fest.

Diese Vorauswahl kann nun durch die Einstellung der Zündenergie an die gewählte Elektrode (Typ und Durchmesser) und die jeweilige Schweißaufgabe in Abhängigkeit von der Polarität angepasst werden.

Bei Schweißarbeiten mit dünnen Materialien und kleinen Elektroden Durchmessern sollte eine geringe Zündenergie gewählt werden.

Bei AC-Schweißanlagen wird bei eingestellter Zündenergie ab 90% eine "Power-Zündung" vorgenommen, wodurch das Zünden in raueren Umgebungen erleichtert wird.

### 6.1.3 Startstrom

Der Startstrom ist der Schweißstrom, der sich nach dem Zündprozess als erstes einstellt. Die Einstellung ist stufenlos zwischen 10% und 200% vom gewählten Schweiß- bzw. Pulsstrom  $I_1$  möglich.

Der Wertebereich ist begrenzt durch den maximalen Gerätestrom.

Beispiel: Startstrom 40% und Schweißstrom  $I_1$  100 A  
ergibt einen Startstrom von 40A.

Die Verstellung des Startstromes erlaubt:

- Eine Reduzierung der Elektrodenbelastung durch einen langsamen Stromanstieg
- Einen „Suchlichtbogen“ bei 4-Takt-Schweißen zum Anfahren des Nahtanfangs
- Reduzierung der Wärmeeinbringung am Nahtbeginn, bei Kanten oder Wärmestaus
- Eine Erhöhung der Wärmeeinbringung bei Werten über 100%

### 6.1.4 Stromanstiegszeit

Die Stromanstiegszeit ist die Zeit, in der sich der Schweißstrom vom Startstrom ausgehend linear auf den vorgewählten Schweißstrom  $I_1$  erhöht.

Beim 2-Takt-Schweißen beginnt die Stromanstiegszeit sofort nach dem Zünden des Lichtbogens.

Beim 4-Takt-Schweißen setzt die Anstiegszeit mit dem Loslassen des Brenner-tasters nach der Startstromphase ein.

### 6.1.5 Schweißstrom $I_1$ und Pulszeit $t_1$

Der einstellbare Bereich für den Schweiß- bzw. Pulsstrom  $I_1$  hängt von der eingestellten Betriebsart und vom Maschinentyp ab.

### 6.1.6 Schweißstrom $I_2$ und Pulszeit $t_2$

Die Verwendung des Schweißstromes  $I_2$  ist nur beim WIG-Schweißen sinnvoll und wird deshalb auch nur beim WIG-Schweißen angezeigt.

Verwendet wird der Schweißstrom  $I_2$  beim Pulsen (siehe Kapitel 6.1.5) und bei der Zweistrom-Regelung:

#### **Zweistrom-Regelung:**

Bei der Zweistromregelung ist es dem Anwender möglich, unter Verwendung eines 2-Tasten-Brenners mit 2 unterschiedlichen, voreingestellten Strömen zu arbeiten. Während des Schweißens kann zwischen den beiden Werten  $I_1$  und  $I_2$  umgeschaltet werden.

Die Umschaltung auf  $I_2$  erfolgt so lange, wie der Brennertaster 2 gedrückt wird. Beim Loslassen erfolgt sofort wieder die Umschaltung auf  $I_1$ .

Beispiele für Umschaltungen:

- von Hochstrom auf Tiefstrom oder umgekehrt, z.B. bei Änderung der Schweißposition
- manuelles Pulsen (siehe Kapitel 6.1.9)
- Starten mit hohem Strom  $I_1$  zum Aufwärmen des Werkstücks, danach Schweißen mit niedrigerem Strom  $I_2$ .





- Starten mit niedrigerem Strom  $I_1$  an Werkstückkanten, danach Schweißen mit höherem Strom  $I_2$ .

Das Umschalten ist im 2- und 4-Takt-Betrieb ohne Pulsen möglich.

Die Einstellung des Stromes  $I_2$  erfolgt entweder durch die Aktivierung der Einstellmöglichkeit  $I_2$ , oder aber sehr schnell und einfach durch das Drücken des Brenntasters 2 vor dem Schweißvorgang. Während der Brenntaster 2 gedrückt gehalten bleibt wird der Wert des Stromes  $I_2$  in der digitalen Anzeige angezeigt und kann durch Drehen am Drehgeber geändert werden.


### 6.1.7 Automatisches Pulsen

Das WIG-Schweißen mit Puls-Funktion kann grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt werden:

1. **Zeit-Pulsen** mit Pulszeiten zwischen 0,1 ... 5,0 Sekunden
2. **Hyper-Pulsen** mit Pulsfrequenzen zwischen 10 Hz... 17,5 kHz

Beim Puls-Schweißen wird aktiv während des Schweißens zwischen den Strömen  $I_1$  und  $I_2$  umgeschaltet. Die Umschaltung erfolgt entsprechend der eingestellten Pulszeiten  $t_1$  und  $t_2$  automatisch.

Die Ströme  $I_1$  und  $I_2$  lassen sich frei einstellen, so dass abweichend zur Darstellung **Abb.15** alternativ  $I_2$  einen höheren Pulsstrom führen kann.

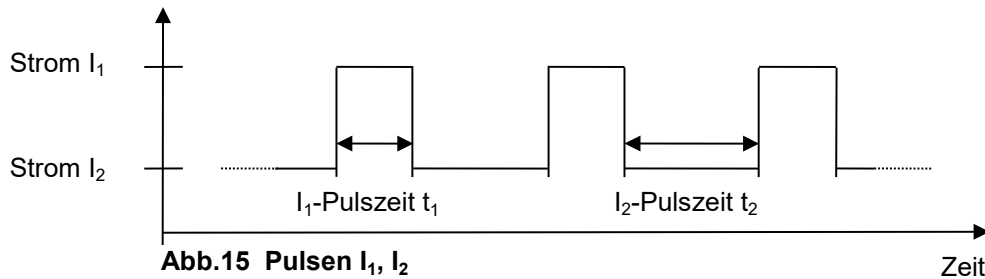

**Abb.15 Pulsen  $I_1, I_2$**



Während des Schweißens kann durch Drücken des Brenntasters 2 das Pulsen aus- und wieder eingeschaltet werden.

Wird der Brenntaster 2 bei pulsierendem Schweißstrom gedrückt, wird das Pulsen ausgeschaltet und mit dem Schweißstrom  $I_2$  weitergeschweißt.

Dies kann beispielweise dazu verwendet werden, dass der kleinere Schweißstrom  $I_2$  solange verwendet wird, bis ein neuer Zusatzwerkstoff gegriffen und das Schweißen durch erneutes Drücken des Brenntasters 2 mit gepulstem Schweißstrom fortgesetzt wird.

#### **Konventionelles Pulsen: Pulsen mit Pulszeiten von 0,1 bis 5,0 Sekunden**

Die Einstellungen bei  $I_1$ -Pulszeit  $t_1$  und  $I_2$ -Pulszeit  $t_2$  bestimmen die Dauer, wie lange die Ströme  $I_1$  bzw.  $I_2$  bis zum Umschalten auf den anderen Strom aktiv sein sollen. Im digitalen Anzeigeinstrument wird immer der aktuell ausgegebene Schweißstrom angezeigt.

Die Zeiten und Schweißstromhöhen sollen so abgestimmt werden, dass während der Hochstromphase der Grundwerkstoff aufgeschmolzen wird und während der Tiefstromphase wieder verfestigt. Durch das WIG-Puls-Schweißen lässt sich das Schweißbad in schwierigen Situationen (besonders in Zwangslagen und bei großen Spaltüberbrückungen) und beim Dünnblechschweißen besser beherrschen als mit konstantem Schweißstrom.

#### **Hochfrequentes Pulsen: mit Pulsfrequenz von 10 Hz bis 17,5 kHz**

Der Verlauf des Schweißstroms entspricht dem konventionellen Pulsen. Allerdings sind die Zeiträume, für die die Ströme  $I_1$  und  $I_2$  jeweils aktiv werden,

immer gleich groß. Da diese Zeiträume sehr klein sind, ist eine Bezeichnung mit Pulsfrequenz sinnvoll und üblich.

Für die Umrechnung der Pulsfrequenz in die jeweiligen Pulszeiten  $t_1$  und  $t_2$  gelten folgende Beziehungen:

$$\begin{aligned} \text{Gesamtpulszeit} &= I_1\text{-Pulszeit } t_1 + I_2\text{-Pulszeit } t_2 &= 1 / \text{Pulsfrequenz} \\ I_1\text{-Pulszeit } t_1 &= I_2\text{-Pulszeit } t_2 &= 0,5 * \text{Gesamtpulszeit} \end{aligned}$$

Beispiel:

Pulsfrequenz = 50 Hz

$$\text{Gesamtpulszeit} = I_1\text{-Pulszeit } t_1 + I_2\text{-Pulszeit } t_2 = 1 / 50 \text{ Hz} = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$$

$$I_1\text{-Pulszeit } t_1 = 0,5 * \text{Gesamtpulszeit} = 0,01 \text{ s}$$

$$I_2\text{-Pulszeit } t_2 = 0,5 * \text{Gesamtpulszeit} = 0,01 \text{ s}$$

Das bedeutet, dass der Strom während des Schweißens für 0,01 s (=10 ms) den Wert von Strom  $I_1$  hat, dann für 0,01 s (=10 ms) den Wert von Strom  $I_2$  hat, dann wieder für 0,01 s (=10 ms) den Wert von Strom  $I_1$  hat usw.


Das Pulsen mit solchen kurzen Zeiten bewirkt einen schlankeren Lichtbogen und einen tieferen Einbrand.

Im Hauptanzeigefeld wird auf Grund des schnellen Wechsels immer der aktuelle Mittelwert angezeigt. D.h. bei Schweißstrom  $I_1 = 100\text{A}$  und  $I_2 = 50\text{A}$  wird 75A angezeigt.

### 6.1.8 Manuelles Pulsen



Wird bei der WIG 2-Takt-Funktion während der Stromabsenkzeit der Brenntaster 1 gedrückt, so springt der Schweißstrom sofort auf den beim Schweißen verwendeten Wert. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt während der Absenkzeit der Brenntaster gedrückt wird, kann die mittlere Energie direkt und stufenlos gewählt werden.

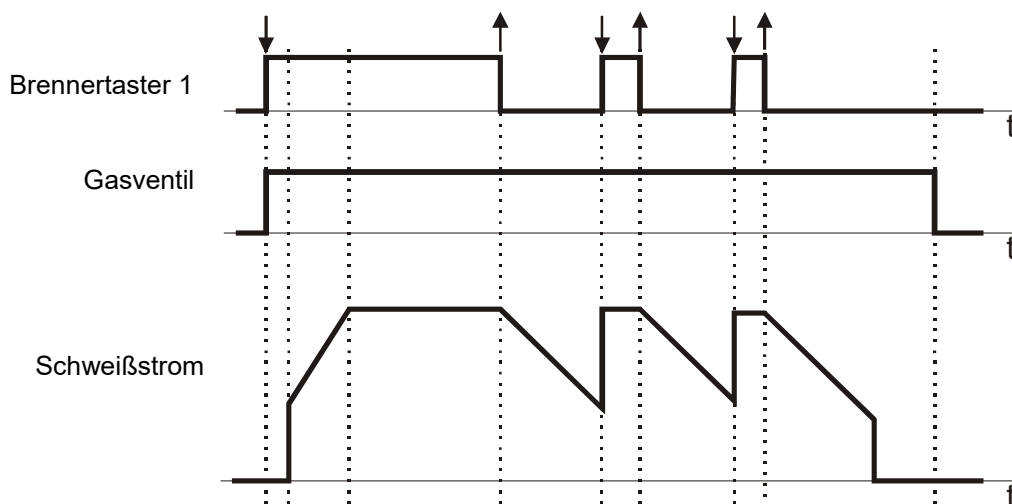

**Abb.16: Ablaufdiagramm Manuelles Pulse**

### 6.1.9 Stromabsenkzeit

Die Stromabsenkzeit ist die Zeit, in der der Schweißstrom linear auf den Endkraterstrom absinkt. Die Stromabsenkzeit beginnt beim 2-Takt-Schweißen sofort nach dem Loslassen des Brenntasters 1.

Beim 4-Takt-Schweißen setzt die Absenkzeit während des Schweißens mit dem Drücken des Brenntasters 1 ein. Das langsame Absenken des Schweißstromes verhindert das Entstehen von Endkratern.

#### 6.1.10 Endkraterstrom $I_e$

Der Endkraterstrom ist der Schweißstrom, auf den beim Beenden des Schweißvorgangs abgesenkt wird. Die Einstellung ist stufenlos zwischen 10% und 100% vom gewählten Strom  $I_1$  möglich.

Beispiel: Endkraterstrom 40% und Schweißstrom  $I_1$  100 A ergibt einen Endkraterstrom von 40A.

Die Wahl eines geeigneten Endkraterstromes ermöglicht:

- Verhinderung von Kerben und Endkraterrissen am Nahtende durch zu schnelles Abkühlen der Schmelze
- Manuelles Pulsen (siehe Kapitel 6.1.9)
- Schweißen mit reduziertem Strom am Nahtende, bei Kanten oder Wärmestaus

#### 6.1.11 Gasnachströmzeit

Die Gasnachströmzeit ist die Zeit, die nach dem Verlöschen des Lichtbogens abläuft, bevor das Schutzgasventil wieder geschlossen wird.

Durch das Nachströmen des Schutzgases wird das Werkstück und die Wolframnadel bis zum Erkalten vor dem Zugriff des Luftsauerstoffes geschützt. Die vorgewählte Gasnachströmzeit wird jedoch erst wirksam, wenn zuvor geschweißt wurde. Ein zufälliges Betätigen des Tasters hat nicht den Ablauf der Gasnachströmzeit zur Folge. Diese Gasmanagementfunktion senkt den Schutzgasverbrauch.

## 6.2 Menü AC-Einstellungen

Das [AC Einstellmenü \[BF7\]](#) ist nur bei AC Geräten sichtbar.

Je nach Ausstattungsvariante sind weitere Funktionen eingeschränkt,

(  
**Tabelle 2**).

### 6.2.1 AC-Kurvenform

Auswahl zwischen den Kurvenformen Sinus, Rechteck und Dreieck.

In der Einstellung **Auto** erfolgt die Einstellung der Kurvenform automatisch.

### 6.2.2 AC-Frequenz (Hz)

Der Wert für die Frequenz legt fest, wie schnell der Wechsel der Ausgangspolarität aufeinander erfolgt. Der Einstellbereich reicht von 30 Hz bis 300 Hz.

Beispielsweise erfolgt bei einer Frequenz von 200 Hz der Polaritätswechsels an der Ausgangsbuchse von Plus zu Minus und wieder zurück alle 5ms (=0,005 Sekunden).

Der Schweißstrom wird dabei bei jedem Polaritätswechsel auf den Wert Null abgesenkt, in Gegenrichtung neu gezündet und wieder auf den eingestellten Schweißstrom hochgefahren.

Die einstellbare Frequenz beim AC Schweißen führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung und zu Verbesserungen des Wechselstromschweißens an sich.

Als Besonderheit kann beim WIG Wechselstromschweißen auch die von REHM patentierte Frequenzautomatik gewählt werden.

Zur Aktivierung wird bei der Einstellung für die Frequenz "Auto" eingestellt.

Durch die von REHM entwickelte Frequenzautomatik kann der Vorteil eines sehr stabilen Lichtbogens im unteren Schweißstrombereich mit dem Vorteil einer hohen Elektrodenbelastbarkeit im oberen Strombereich verbunden werden.

Die Wechselstromfrequenz wird dabei automatisch auf den momentanen Wert des Schweißstromes angepasst.

Normalerweise erübrigt sich das Einstellen einer Frequenz durch die Wahl der Frequenzautomatik. Nur bei anwendungsspezifischen Sonderfällen, in denen eine von der Frequenzautomatik abweichende Frequenz gewünscht wird, bietet diese Einstellmöglichkeit uneingeschränkte Flexibilität.

### 6.2.3 AC-Balance (■)

Die Einstellmöglichkeit Balance ist nur im Zusammenhang mit dem Wechselstromschweißen bei WIG möglich.

Sie reicht von -5 bis +5 und ermöglicht die Beeinflussung der Lichtbogenform sowie den Einbrand und die Reinigung beim Schweißen von Aluminium in einem sehr großen Bereich.

In der Mittelstellung (0) ist der negative und positive Schweißstrom zeitlich gleichmäßig verteilt.

Bei steigenden positiven Werten wird der Anteil des positiven Schweißstroms vergrößert (bis +5) und der negative Anteil verkleinert. Die Reinigung des Schweißbades wird durch den Plusanteil verbessert. Der Lichtbogen wird breiter und die Wärmeeinbringung weniger tief.

Bei steigenden negativen Werten wird der Anteil des negativen Schweißstroms vergrößert (bis -5) und der positive Anteil verkleinert. Dadurch wird der Lichtbogen schlanker und erzeugt einen tieferen Einbrand bei niedrigerer Elektrodenbelastung.

Es empfiehlt sich die Verwendung eines möglichst hohen negativen Wertes bei noch genügender Reinigungswirkung.

### 6.2.4 Zusatzeinstellungen für DualWave

Das AC Einstellmenü [BF7] erweitert sich um die Einstellmöglichkeiten für

- AC-Zeit: Während dieser Zeit schweißt das Gerät im oben eingestellten AC Betrieb
- DC-Zeit: Hier im DC-Betrieb.

Das Dual-Wave-Verfahren von REHM ist eine Kombination aus Wechselstrom- und Gleichstromschweißen. Die gewählten Werte für den Schweißstrom  $I_1$  bzw.  $I_2$ , die Frequenz und die Balance werden wie beim reinen Gleichstrom- oder Wechselstromschweißen berücksichtigt.

## 6.3 Menü Punkten und Intervall

### 6.3.1 Punktzeit


Das Einstellmenü Punktzeit [BF8] erscheint, wenn im Eckmenü [BF3] die Funktion Punkten angewählt ist. Die Punktzeit lässt sich im Bereich 0.01s bis 30.0s einstellen.

### 6.3.2 Pausenzeit

Das Einstellmenü Punkt, Pausenzeit [BF8] erscheint, wenn im Eckmenü [BF3] die Funktion Intervall angewählt ist. Die Pausenzeit lässt sich wie die Punktzeit im Bereich 0.01s bis 30.0s einstellen.

## 6.4 Elektroden-Schweißparameter

Bei eingestelltem Elektrodenschweißen reduziert sich die WIG Schweißkurve auf die Elektrodendarstellung und auf die zugehörigen Einstellmöglichkeiten.

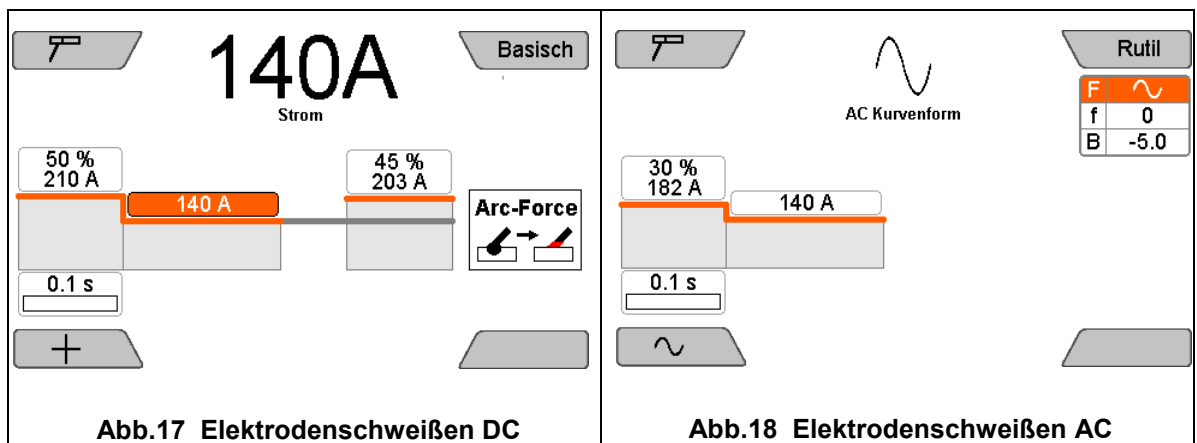

**6.4.1 Einstellmöglichkeiten (von links nach rechts)**

Funktion	Einstellung	Ultra AC/DC	Ultra DC	High AC/DC	High DC
Hotstart Strom	In % über Schweißstrom	✓	✓	—	—
Hotstart Zeit	0.1 ... 10s	✓	✓	—	—
Schweißstrom	20A ... I <sub>max</sub>	✓	✓	✓	✓
ArcForce	0 ... 300%	✓	✓	—	—
<b>Eckmenü unten links</b>					
DC minus		✓	✓	✓	✓
DC plus		✓	✓	✓	✓
AC	ArcForce nicht möglich	✓	—	✓	—
<b>Zusatzmenü AC</b>					
Kurvenform	nur Sinus möglich	✓	—	✓	—
Frequenz	Auto oder 30 ... 150Hz	✓	—	✓	—
Balance	-5.0 ... +5.0	✓	—	✓	—
<b>Eckmenü oben rechts</b>					
Basisch		✓	✓	✓	✓
Rutil		✓	✓	✓	✓



Bei der Einstellung für das Elektroden-Schweißen ist zu beachten, dass kein WIG-Brenner angeschlossen ist. Bei nicht beachten wird im Bildschirm die Fehlernummer „E021“ angezeigt.

**6.4.2 Hot Start**

Zum besseren Zünden der Elektrode beim Elektroden-Schweißen wird beim Schweißstart kurzzeitig ein höherer Strom verwendet als der eingestellte Schweißstrom I<sub>1</sub>. Der eingestellte Hotstart bestimmt dessen Höhe. Mit dem Drück- und Drehgeber ist die Einstellung stufenlos zwischen 0% und 200% vom gewählten Strom I<sub>1</sub> begrenzt auf den maximalen Gerätestrom möglich.

**6.4.3 Schweißstrom I<sub>1</sub>**

Der Schweißstrom I<sub>1</sub> kann stufenlos bis zum gerätespezifischen Maximalwert eingestellt werden.

TIGER DIGITAL 230	TIGER DIGITAL 180
3 A ... 180 A	3 A ... 150 A

**6.4.4 ArcForce**

Für einen stabilen Lichtbogen beim Elektroden-Schweißen ist es wichtig, die tropfenförmigen Werkstoffübergänge zusätzlich zum gewählten Schweißstrom I<sub>1</sub> durch sehr kurze Stromimpulse zu erleichtern.

Die Höhe dieser Stromimpulse wird durch die gewählte ArcForce Einstellung bestimmt.

In beiden wählbaren Elektrodenarten Rutil und Basisch kann der Wert stufenlos zwischen 0% und 300% eingestellt werden.

Beispiel: ArcForce 50% und Schweißstrom I<sub>1</sub>=100A  
daraus ergibt sich ein Strompuls von 150A

#### **6.4.5 Anti-Stick-Automatik**

Entsteht beim Elektroden-Schweißen ein permanenter Kurzschluss, so setzt nach ca. 0,3 s die Anti-Stick-Funktion ein, die den Strom auf ca. 20 A begrenzt. Dadurch wird verhindert, dass die Elektrode ausglüht und der permanente Kurzschluss durch Abziehen leicht gelöst werden kann.

## 7 Untermenüs

Durch betätigen der Taste „Liste Untermenüs“ [BF10] gelangt man in eine Auswahlliste (Drop-Down-Liste) für die vorhandenen Untermenüs. In dieser Liste können derzeit folgende Menüs aufgerufen werden:

1. Sprachauswahl
2. Assist
3. Programme Speichern und Laden
4. Sonderparameter (Setup)
5. Fehlermeldungen und Fehlerspeicher

Die Untermenüs können auf 3 Arten verlassen werden, durch die Rücksprungtasten [BF11]:

1. Eine Ebene zurück durch Quittieren einer Einstellung
2. Eine Ebene zurück durch Betätigen der „Zurück“ (**Back**) Taste
3. Komplett zurück zum Hauptbildschirm mit der Taste „Hauptmenü“ (*Rehm bzw. Home*).

### 7.1 Sprachmenü

Die verfügbaren Sprachen werden in einer Auswahlliste als Flaggen dargestellt. Mit dem Cursor eine Sprache auswählen und mit einem Druck auf den Drehgeber bestätigen. Die Sprache wird sofort aktiv. Die ausgewählte Sprache wird durch ein Kästchen mit Kreuz dargestellt.

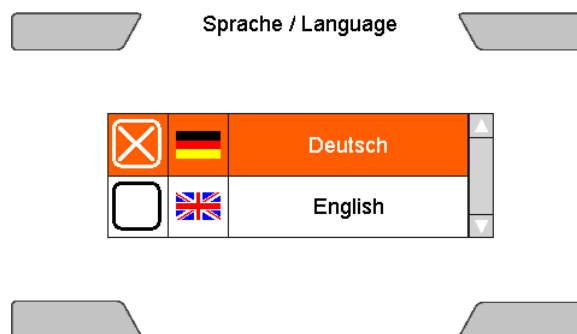


Abb.19 Untermenü Sprachauswahl

### 7.2 Assist

Das Untermenü Assist ist ein Assistenzprogramm das Hilfestellung bei den Schweißereinstellungen für spezifische Schweißaufgaben gibt.

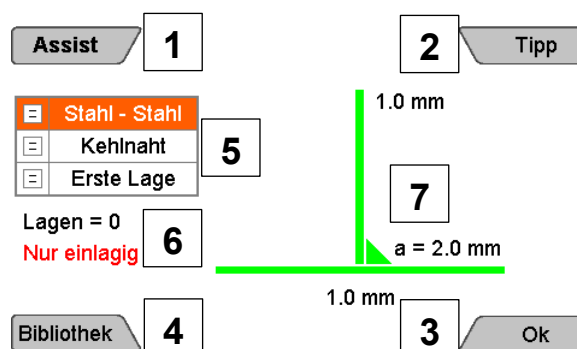


Abb.20 Hauptbildschirm Assist



<b>Eckmenü</b>	<b>1</b>	
Assist		Zeigt an dass Sie sich im Assist befinden
<b>Eckmenü</b>	<b>2</b>	
<b>Tipp</b>		<p>Anzeige und Empfehlungen für die Schweißaufgabe außerhalb der WIG oder Elektrodeneinstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagenzahl</li> <li>• Gasart</li> <li>• Gasdurchflussmenge</li> <li>• Gasdüsendgröße</li> <li>• Vorwärmtemperatur</li> <li>• Durchmesser Zusatzwerkstoff</li> <li>• Elektrodentyp</li> <li>• Durchmesser Elektrode</li> <li>• Anschliffwinkel</li> <li>• ...</li> </ul>
<b>Eckmenü</b>	<b>3</b>	
<b>OK</b>		Einstellungen übernehmen Im Statusfenster erscheint die Meldung „Übernommen“
<b>Eckmenü</b>	<b>4</b>	
<b>Bibliothek</b>		<p>Untermenü Zusatzinformationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WIG Elektroden</li> <li>• Zusatzwerkstoffe</li> <li>• Gase</li> <li>• Schweißpositionen</li> </ul> <p>Nach Aufklappen des Bibliotheksordners durch Drehen und Drücken am Geber <b>Abb.8</b> kann der Ordner durchsucht werden. Zurück mit Taste „Zurück“.</p>
<b>Bildschirmeinstellungen</b>	<b>5</b>	
<b>Material</b>		<p>Mögliche Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AL - AL</li> <li>• Stahl - Stahl</li> <li>• Stahl - CrNi</li> <li>• CrNi - CrNi</li> </ul>
<b>Nahtform</b>		<p>Mögliche Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stumpfnah</li> <li>• Kehlnah</li> </ul>
<b>Lage</b>		<p>Mögliche Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste Lage</li> <li>• Weitere Lagen</li> </ul>
<b>Bildschirmanzeige</b>	<b>6</b>	
Lage		Anzeige der Lage 1, 2, ...

<b>Werkstückdarstellung</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>	
Werkstück	<p>Mit Drehgeber Werkstück auswählen, mit Drücken bestätigen und Materialstärke einstellen.</p> <p>Anzeigen:       - Materialstärke                          - Winkel des Anschliffs (nur bei Stumpfnah)                          - A-Maß (nur bei Kehlnah)                          - Erforderliche Lagenzahl</p> <p>Warnungen:     Auf nicht sinnvolle Einstellungen wird hingewiesen.</p>

### 7.3 Programme Speichern und Laden

#### 7.3.1 Schnellprogrammtasten P1 ... P4



Mit den Tasten P1 bis P4 (**Abb.4**) können schweißspezifische Einstellungen (vgl. Kapitel 5 und 6) durch Betätigen der P-Taste aufgerufen und durch Drücken der P-Taste für mindestens 2 Sekunden abgespeichert werden.

Darüber hinaus bleibt eine Gerätekonfiguration nach aktivem Schweißen (Brennertaste 1 betätigt) nach Spannung aus gespeichert und steht beim Neustart des Gerätes sofort zur Verfügung.

Der Speicherort für die Schnellprogrammtasten entspricht den Programmen 1 bis 4 von insgesamt 99 im Unterprogramm Programme. Diese können dort nicht überschrieben oder bearbeitet werden.

#### 7.3.2 Speicherprogramme 5 bis 99

Im Untermenü Programme können Programmlisten und Programme bearbeitet werden:

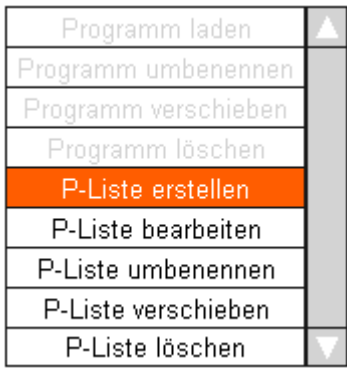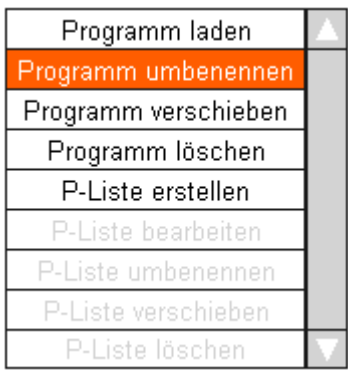 <p><b>Abb.21 Programmlisten bearbeiten</b></p>	 <p><b>Abb.22 Programme bearbeiten</b></p>
--	---

Programmlisten sind mit Ordnern gleichzusetzen. Es können insgesamt 99 Programme in max. 99 Parameterlisten verwaltet werden. Der Ordnername ist frei wählbar (z.B. Name eines Mitarbeiters, eines Kunden oder des zu bearbeitenden Materials).

Somit sind einmal ermittelte Geräteeinstellungen für wiederkehrende Schweißaufgaben sekundenschnell am Schweißgerät wieder eingestellt. Dies spart Zeit und garantiert gleich bleibende Qualität.

Außerdem können die individuellen Grundeinstellungen des Schweißgerätes wie Start- und Endkraterstrom, Zündenergie usw. bei Verwendung durch mehrere Personen für jede Person abgespeichert und schnell wieder eingestellt werden.

### 7.3.3 Parameterlisten (Ordner) verwalten

Im Untermenü Programm erscheint zunächst die Übersicht über die vorhandenen Programmlisten wie beispielhaft in **Abb.25** dargestellt. Wählt man eine Programmliste aus, so kann man diese mit dem Eckmenü bearbeiten (Taste links unten neben dem Drück-/Drehgeber).

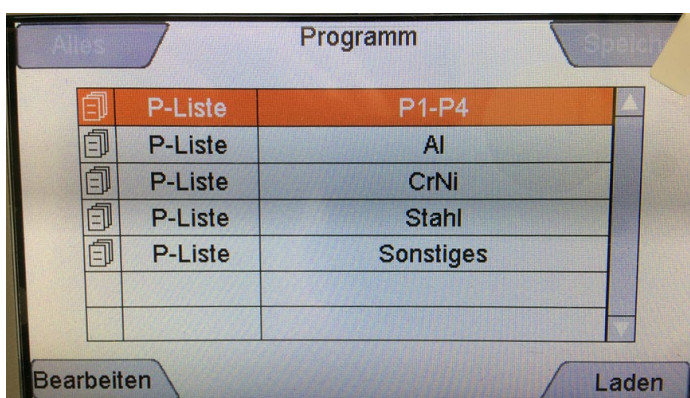


Abb.23 realer Bildschirmausschnitt P-Liste

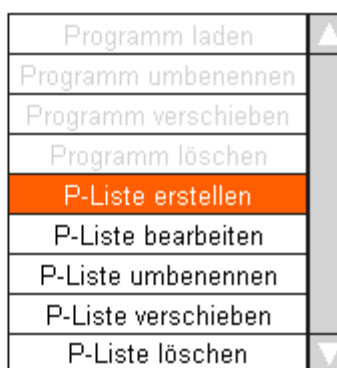


Abb.24 Menü Programm listen bearbeiten

#### Anlegen eines neuen Ordners

Im Untermenü Programm listen

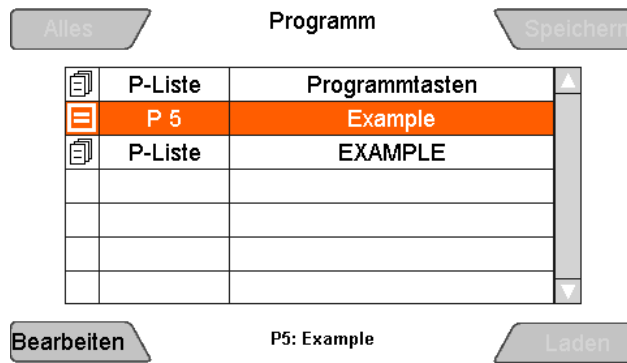


Abb.25 Untermenü Programmlisten

Nachfolgend ein repräsentatives Beispiel zum Erstellen einer Programmliste.

<b>P-Liste erstellen</b>
Bitte legen Sie einen Namen für die P-Liste fest.

EXAMPLE
---------

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	▲
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	0	-	_	/	←	→	K	∞	ok	▼	

Abb.26 Beispiel P-Liste erstellen

## 7.4 Option Wasserkühlgerät

Der TIGER DIGITAL kann optional mit dem REHM Wasserkühlgerät ausgestattet werden. Mit dem steckbaren Verbindungskabel mit 9-poligem Stecker kann der TIGER DIGITAL mit dem Wasserkühlgerät zu einer Einheit verbunden werden (s. Abb. 27)

**Achtung:**


Das REHM Wasserkühlgerät ist nur in Verbindung mit der Option Kühlgeräteanschluss erhältlich. Der Kühlgeräteanschluss muss von REHM werksseitig montiert werden.




**Abb.27 TIGER DIGITAL mit Option Wasserkühlgerät und Kühlgeräteanschluß / Rückansicht**

## 8 Setup / Sonderparameter

Setup		Diagnose	
Up-/Down Leerlauf	AC-Balance	▲	
Up-/Down Schweißen	AC-Balance		
Up/Down Geschwindigkeit	1		
Spannungsanzeige	Aus		
Wasserkühlgerät Modus	Aus		
E-Hand Polarität	Auto		
Brennerpoti	Aktiv		
Brennertaster 2	Taster 2-Takt		
Startstromanzeige	Ampere	▼	
Gaslest			
Up/Down Leerlauf	<p>Verstellmöglichkeiten mit dem Brenner durch die UP/Down Taster während nicht geschweißt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UP/Down Funktion abschalten (Inaktiv)</li> <li>• AC-Kurvenform</li> <li>• AC-Frequenz</li> <li>• AC-Balance</li> <li>• AC-Zeit <span style="float: right;">DualWave</span></li> <li>• DC-Zeit <span style="float: right;">DualWave</span></li> <li>• Umschalten Betriebsart <span style="float: right;">2/4Takt, ...</span></li> <li>• Endkraterstrom</li> <li>• Endkraterstromzeit</li> <li>• Gasnachströmzeit</li> <li>• Gasvorströmzeit</li> <li>• Umschaltung <math>I_1 \leftrightarrow I_2</math> über BT2  <small>0=Schaltbetrieb: Aus=<math>I_1</math>; EIN=<math>I_2</math>            1=Tastbetrieb: Pro Tastendruck toggelt <math>I_1/I_2</math></small></li> <li>• Polarität</li> <li>• Programmanwahl <span style="float: right;">P1 ... P4</span></li> <li>• Schweißprozess <span style="float: right;">Pulstyp</span></li> <li>• Pulszeit t1 <span style="float: right;">Konv. Puls</span></li> <li>• Pulszeit t2 <span style="float: right;">Konv. Puls</span></li> <li>• Pulsfrequenz <span style="float: right;">Hyperpuls</span></li> <li>• Punktzeit <span style="float: right;">Punkten</span></li> <li>• Intervall Pausenzeit <span style="float: right;">Intervall</span></li> <li>• Schweißverfahren <span style="float: right;">WIG, ...</span></li> <li>• Startstrom</li> <li>• Startstromzeit</li> <li>• Strom <math>I_1</math> <span style="float: right;">siehe Zeile unten</span></li> <li>• Strom <math>I_2</math> <span style="float: right;">siehe Zeile unten</span></li> <li>• Stromanstiegszeit</li> <li>• Stromabsenkzeit</li> <li>• Zuschaltung HF Zünden</li> <li>• Zündenergie</li> </ul>		
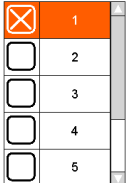
<p>Strom <math>I_1</math> und <math>I_2</math></p>	<p>Einstellen des Schweißstromes <math>I_1</math> und <math>I_2</math> mit einem Up-/Down-Brenner:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UP/Down Brenner aktivieren Die Ströme <math>I_1</math>, <math>I_2</math> können vor und während des Schweißens hoch- oder runtergeregelt werden.</li> <li>2. <math>I_1</math> kann mit Up/Down verstellt werden</li> <li>3. <math>I_2</math> kann verstellt werden, wenn mit dem Brenntaster2 (siehe oben) von <math>I_1</math> nach <math>I_2</math> umgeschaltet wird.</li> <li>4. Zurückschalten erfolgt entsprechend</li> </ol> <p><b>Während des Schweißens</b> wird der zum jeweiligen Zeitpunkt aktive Strom <math>I_1</math> oder <math>I_2</math> hoch- und runtergeregelt. Wird für 2 Sekunden kein Up/Down betätigt, erfolgt der Rücksprung auf</p> <p><b>Während des Schweißens im Pulsbetrieb</b> wird <math>I_1</math> als Führungsgröße verändert und <math>I_2</math> im Verhältnis mitverändert. Das prozentuale Verhältnis von <math>I_2</math> zu <math>I_1</math> bleibt bei einer Änderung von <math>I_1</math> erhalten. Auswahl Programm P1 und P2 mit Up-/Down-Brenner</p>
<p>UP/Down Schweißen</p>	<p>Verstellmöglichkeiten mit dem Brenner durch die UP/Down Taster während des Schweißens (Brenntaster1 = BT1 aktiv):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UP/Down Funktion abschalten (Inaktiv)</li> <li>• AC-Kurvenform</li> <li>• AC-Frequenz</li> <li>• AC-Balance</li> <li>• AC-Zeit DualWave</li> <li>• DC-Zeit DualWave</li> <li>• Umschalten Betriebsart 2/4Takt</li> <li>• Endkraterstrom</li> <li>• Endkraterstromzeit</li> <li>• Gasnachströmzeit</li> <li>• Manuelle Umschaltung zwischen <math>I_1</math> und <math>I_2</math></li> <li>• Polarität</li> <li>• Programmanwahl P1 ... P4</li> <li>• Pulstyp/Pulsform Schweißproz.</li> <li>• Pulszeit t1 Konv. Puls</li> <li>• Pulszeit t2 Konv. Puls</li> <li>• Pulsfrequenz Hyperpuls</li> <li>• Strom <math>I_1</math> I-Verstellung</li> <li>• Strom <math>I_2</math> I-Verstellung</li> </ul>
<p>UP/Down Geschwindigkeit</p>	 <p>Nur, wenn UP/Down aktiv</p>

Spannungsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/> Aus <input type="checkbox"/> UI am Ende <input type="checkbox"/> UI, U am Ende	<p>0 Spannungsanzeige aus          1 Spannungsanzeige der gemittelten Spannung nach Stopp des Schweißens.          2 Spannungsanzeige der gemittelten Spannung - während des Schweißens und - am Ende des Schweißens          Der gemittelte Wert wird alle 2 Sekunden aktualisiert.</p> <p>Erfassungsbereich der Spannung:</p> 
Modus Wasserkühlgerät	<input checked="" type="checkbox"/> Aus <input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Auto	<p>AUS          EIN          Auto</p> <p>Pumpe und Lüfter sind aus          Pumpe und Lüfter laufen          Pumpe und Lüfter werden autom. zugeschaltet, wenn geschweißt wird oder wenn die Kühlmitteltemperatur größer 30°C ist.</p>
Polarität Elektrodenschweißen	<input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<p>Stellt sich automatisch auf DC-Minus</p>
Potentiometer Verstellmöglichkeit am Brenner	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Inaktiv	<p>Potentiometer im Brenner ist aktiv</p>
Funktion Brennertaster2 (BT2)	<input type="checkbox"/> Taster aus <input checked="" type="checkbox"/> Taster 2-Takt <input type="checkbox"/> Taster 4-Takt	<p>Funktionsweise des BT2:          Ein/Aus bzw. Tastend oder 4-Takt</p>
Startstromanzeige Endstromanzeige	<input type="checkbox"/> Prozentual <input checked="" type="checkbox"/> Ampere	
Modus im Menü Programmliste (Ordner)	<input checked="" type="checkbox"/> Begrenzend <input type="checkbox"/> Rollierend	
Default Position Hauptbildschirm	<p>Wenn keine Einstellungen mehr vorgenommen werden, geht der Cursor auf dem Hauptbildschirm automatisch auf die Position Strom I<sub>1</sub>.          Werkseinstellung ist 20 Sekunden</p>	



Werkseinstellung	<p>Alle Einstellungen (Parameter) werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Betrifft nicht: Sonderparameter und Programme.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Q-15</p> <p style="text-align: center;"><b>Werkseinstellung</b></p> <p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">Zurücksetzen?</p> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 0;"> <span>Ja</span> <span>Abbrechen</span> </p>																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schweißparameter</th> <th style="text-align: left;">Werkseinstellung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gasvorströmzeit</td><td>0,1 s</td></tr> <tr><td>Zündstrom</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Startstrom</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Stromanstiegszeit</td><td>0,1 s</td></tr> <tr><td>Strom I<sub>1</sub></td><td>100 A</td></tr> <tr><td>Strom I<sub>2</sub></td><td>80 A</td></tr> <tr><td>Pulszeit t<sub>1</sub></td><td>0,3 s</td></tr> <tr><td>Pulszeit t<sub>2</sub></td><td>0,3 s</td></tr> <tr><td>Stromabsenkzeit</td><td>0,1 s</td></tr> <tr><td>Endkraterstrom</td><td>20%</td></tr> <tr><td>Gasnachströmzeit</td><td>5,0 s</td></tr> <tr><td>AC-Frequenz*</td><td>Automatik</td></tr> <tr><td>AC-Balance*</td><td>0</td></tr> <tr><td>Zündung</td><td>HF ein</td></tr> <tr><td>Betriebsart</td><td>2-Takt</td></tr> <tr><td>Polarität*</td><td>DC Minus</td></tr> <tr><td>EL-Strom I<sub>1</sub></td><td>150 A</td></tr> <tr><td>Pulstyp</td><td>Pulsen aus</td></tr> <tr><td>Pulsfrequenz</td><td>500 Hz</td></tr> <tr><td>WIG-Punkten</td><td>0,1 s</td></tr> <tr><td>Elektrode BOOSTER</td><td>Inaktiv</td></tr> </tbody> </table> <p>* entfällt bei DC-Anlage</p>	Schweißparameter	Werkseinstellung	Gasvorströmzeit	0,1 s	Zündstrom	50%	Startstrom	50%	Stromanstiegszeit	0,1 s	Strom I <sub>1</sub>	100 A	Strom I <sub>2</sub>	80 A	Pulszeit t <sub>1</sub>	0,3 s	Pulszeit t <sub>2</sub>	0,3 s	Stromabsenkzeit	0,1 s	Endkraterstrom	20%	Gasnachströmzeit	5,0 s	AC-Frequenz*	Automatik	AC-Balance*	0	Zündung	HF ein	Betriebsart	2-Takt	Polarität*	DC Minus	EL-Strom I <sub>1</sub>	150 A	Pulstyp	Pulsen aus	Pulsfrequenz	500 Hz	WIG-Punkten	0,1 s	Elektrode BOOSTER	Inaktiv
Schweißparameter	Werkseinstellung																																												
Gasvorströmzeit	0,1 s																																												
Zündstrom	50%																																												
Startstrom	50%																																												
Stromanstiegszeit	0,1 s																																												
Strom I <sub>1</sub>	100 A																																												
Strom I <sub>2</sub>	80 A																																												
Pulszeit t <sub>1</sub>	0,3 s																																												
Pulszeit t <sub>2</sub>	0,3 s																																												
Stromabsenkzeit	0,1 s																																												
Endkraterstrom	20%																																												
Gasnachströmzeit	5,0 s																																												
AC-Frequenz*	Automatik																																												
AC-Balance*	0																																												
Zündung	HF ein																																												
Betriebsart	2-Takt																																												
Polarität*	DC Minus																																												
EL-Strom I <sub>1</sub>	150 A																																												
Pulstyp	Pulsen aus																																												
Pulsfrequenz	500 Hz																																												
WIG-Punkten	0,1 s																																												
Elektrode BOOSTER	Inaktiv																																												



## 9 Fehlerspeicher

Meldungen				
#	Text	S-Zeit	B-Zeit	
				▲
				▼

Anzeige von Fehlermeldung

- Nummer des Fehlers
- Fehlertext
- Schweißzeit
- Betriebszeit

## 10 Meldesymbole

	Die Kontrollleuchte <b>FERNBEDIENUNG AKTIV</b> Symbol <a href="#">[BF17]</a> erscheint rechts in der Statuszeile <a href="#">[BF9]</a> und zeigt den Fernregler als aktiv erkannt an.
	Die Kontrollleuchte <b>BETRIEB</b> Symbol <a href="#">[BF16]</a> in Grün zeigt an, dass Leerlaufspannung am Brenner oder Elektrodenhalter anliegt. Die Anzeige erfolgt links in der Statuszeile. Dieselbe Anzeige in Rot weist auf einen Übertemperaturfehler an.
	Solange dieses Symbol angezeigt wird, ist das Leistungsteil abgeschaltet und es steht keine Ausgangsspannung zur Verfügung. Beim WIG-Schweißen läuft nach dem Ausschalten des Leistungsteils die eingestellte Gasnachströmzeit ab. Nach Abkühlung des Gerätes erlischt die Leuchtdiode und es kann automatisch wieder geschweißt werden.

## 11 Zubehör

### 11.1 Fußfernregler TIGER DIGITAL 180/230

REHM-Teilenummer: 753 1051

Mit dem Fußfernregler TIGER DIGITAL (siehe Kapitel 19 - Zubehör) kann der Schweißstrom während des Schweißens permanent über ein Fußpedal der Schweißaufgabe angepasst werden. Der an der Maschine eingestellte Strom ist dabei derjenige, der sich bei durchgedrücktem Pedal einstellt.

Der Fußfernregler wird an der Fernbedienbuchse, die sich an der Vorderseite des TIGER DIGITAL befindet, angeschlossen.

### 11.2 REHM-WIG-Brenner

Die WIG-Brenner (siehe Kapitel 19 - Zubehör) sind auf die elektronischen Komponenten des TIGER DIGITAL abgestimmt. Sie bieten viele Möglichkeiten die Stromquelle aus der Ferne einzustellen (siehe Kapitel 11.1 und 11.2). Die Verwendung anderer WIG-Brenner mit Fernbedienmöglichkeit kann zu Funktionsstörungen oder Defekten am TIGER DIGITAL führen.



**ACHTUNG:**

**Bei Verwendung von WIG-Brennern mit Fernbedienmöglichkeit jeglicher Art, die nicht ausdrücklich von REHM empfohlen sind, erlischt der Anspruch auf Garantieleistungen.**

### 11.3 Option REHM Wasserkühlgerät

Teile-Nr.: 753 2316

Das REHM-Wasserkühlgerät (siehe Kapitel 7.4) ist bezüglich der Leistungsdaten und der Gestaltung auf den TIGER DIGITAL abgestimmt und ermöglicht die Verwendung wassergekühlter WIG-Brenner. Das Wasserkühlgerät bildet zusammen mit dem TIGER DIGITAL eine Einheit.

**ACHTUNG:**

Das REHM Wasserkühlgerät ist nur in Verbindung mit der Option Kühlgeräteanschluss erhältlich. Der Kühlgeräteanschluss (Teile-Nr. 148 0197) muss von REHM werksseitig montiert werden.

## 12 Inbetriebnahme

### 12.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Betriebsanleitung, insbesondere das **Kapitel 2 Sicherheitshinweise**, vor Inbetriebnahme genau durch, bevor Sie mit der Arbeit an dieser Schweißstromquelle beginnen.

#### **Warnung!**

**REHM-Schweißgeräte dürfen nur von Personen, die in der Anwendung, Wartung sowie den Sicherheitsbestimmungen von Schweißgeräten ausgebildet und geschult sind, betrieben werden.**

**Tragen Sie beim Schweißen immer Schutzkleidung und achten Sie darauf, dass andere Personen, die sich in der Nähe befinden, nicht durch die UV-Strahlung des Lichtbogens gefährdet werden.**

### 12.2 Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung (IEC 974, EN 60974-1, TRBS 2131 und BGR 500 KAP. 2.26)

Die REHM WIG-Schweißanlagen erfüllen die Vorschriften für Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung nach IEC 974, EN 60974-1, TRBS 2131 und BGR 500 KAP. 2.26 (S).

Zum Wechselstromschweißen wurde in die elektronische Steuerung eine Sicherheitseinrichtung eingebaut. Durch diese wird beim Wechselstromschweißen der Lichtbogen grundsätzlich nur mit Gleichspannung gezündet und erst nach dem Fließen des Schweißstromes wird auf Wechselstrom umgeschaltet. Wird der Lichtbogen während des Schweißens plötzlich abgerissen, schaltet die Maschine die HF und die Schweißspannung automatisch ab. Die Maschine befindet sich danach im Grundzustand.

Es ist darauf zu achten, dass bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung die Schweißstromquelle nicht in diesem Bereich aufgestellt wird. Beachten Sie die Vorschriften EN 60974-1, TRBS 2131 und BGR 500 KAP. 2.26.

## 12.3 Aufstellen und Transportieren des Schweißgerätes

Stellen Sie das REHM-Schweißgerät so auf, dass der Schweißer vor dem Gerät genügend Platz hat, um die Einstellelemente kontrollieren und bedienen zu können. Sichern Sie das Gerät so, dass ein Herunterfallen oder Umfallen nicht möglich ist.

Transportieren Sie das Gerät nur unter Beachtung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

### **Aufstell- und Transport-Hinweise:**

- Transport und Betrieb ausschließlich in aufrechter Stellung!
- Transportieren Sie das Gerät ausschließlich am dafür vorgesehenen Griff und Tragegurt.
- Gerät auf festem Untergrund, tragfähigen und ebenen Untergrund aufstellen, betreiben und transportieren
- Kippsicherheit bis zu einem Winkel von 10° (entsprechend Norm IEC 60974-1) sichergestellt
- Satzhaltige Umgebungsluft (Seeluft) vermeiden!
- Ein- und Austrittsöffnungen der Kühlluft freihalten!
- Mindestabstand 0,5m zu Hindernissen einhalten!
- Das Gerät ist nicht für den Krantransport geeignet.

### **Gefahr! Elektrische Spannung!**

**Verwenden Sie das Schweißgerät nicht im Freien bei Regen und Schnee!**

## 12.4 Anschluss des Schweißgerätes

Schließen Sie die REHM-Schweißstromquelle nur nach den geltenden VDE-Vorschriften am Stromversorgungsnetz an und beachten Sie dabei auch die Vorschriften der entsprechenden Berufsgenossenschaften.

Beachten Sie beim Anschluss des Gerätes die Angaben über die Versorgungsspannung und die Netzabsicherung. Sicherungsautomaten und Schmelzsicherungen müssen immer für den angegebenen Strom ausgelegt sein. Die notwendigen Angaben finden Sie auf dem Leistungsschild Ihres Gerätes.

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.

Schrauben Sie den Flaschendruckminderer am Flaschengewinde fest und überprüfen Sie die Verbindung auf Dichtheit. Schließen Sie das Flaschenventil immer nach dem Arbeiten. Beachten Sie die Vorschriften der entsprechenden Berufsgenossenschaften.

## 12.5 Kühlung des Schweißgerätes

Stellen Sie das REHM-Schweißgerät so auf, dass der Lufteintritt und der Luftaustritt nicht behindert werden. Nur mit genügender Durchlüftung kann die angegebene Einschaltdauer der Leistungsteile erreicht werden (siehe "Technische Daten"). Achten Sie darauf, dass keine Schleifspäne, Staub oder andere Metallteile oder Fremdkörper in das Gerät eindringen können.

## 12.6 Richtlinien beim Arbeiten mit Schweißstromquellen

Mit Schweißarbeiten dürfen nur Fachkräfte oder unterwiesene Personen beauftragt werden, die mit den Einrichtungen und dem Verfahren vertraut sind. Tragen Sie beim Schweißen Schutzkleidung und achten Sie darauf, dass andere Personen, die sich in der Nähe befinden, nicht gefährdet werden. Nach Beendigung der Schweißarbeiten sollten Sie das Gerät noch einige Minuten eingeschaltet lassen, damit der Ventilator noch weiterläuft und die im Gerät befindliche Wärme abführen kann.

## 12.7 Anschluss der Schweißleitungen bzw. des Brenners

Die REHM WIG-Schweißanlagen sind mit Schnellanschlusssteckvorrichtungen für den Anschluss des Massekabels und des WIG-Schweißbrenners bzw. des Elektrodenkabels ausgestattet. Durch Einstecken und Verdrehen nach rechts wird die Verbindung hergestellt. Der Schutzgasschlauch wird über den Schnellanschluß mit der Schweißanlage verbunden. Der Brenntasterstecker wird in die eingebaute 19-polige Buchse eingesteckt.



### Wichtig!

Um unnötige Energieverluste während des Schweißens zu vermeiden, achten Sie darauf, dass alle Verbindungen der Schweißleitungen fest angezogen und gut isoliert sind.

## 12.8 Anschluss externer Komponenten

Der Anschluss für externe Komponenten erfolgt über die serienmäßige 19-polige Fernbedienbuchse an der Vorderseite der TIGER DIGITAL. Hierzu gehören die Rehm-Zubehörteile, wie sie in Kapitel 19 beschrieben sind.

Es dürfen nur die in dieser Anleitung gelisteten externen Komponenten verwendet werden. Bei Verwendung anderer als in dieser Anleitung gelisteten Komponenten erlischt die Herstellergarantie.



### Wichtig!

Achten Sie bei der Verwendung dieser 19-poligen Fernbedienbuchse darauf, dass Sie die Richtlinien für die Verwendung serieller Bussysteme einhalten. Insbesondere die Vorgaben für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Verwenden Sie ausschließlich die von REHM zur Verfügung gestellten Zubehörteile.

Damit die Initialisierung der externen Verbindung immer sicher erfolgt, muss zuerst der Netzschalter vom TIGER DIGITAL und danach die externen Geräte eingeschaltet werden.

## 13 Betrieb

### 13.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Betriebsanleitung, insbesondere das → **Kap. 2, Sicherheitshinweise**, vor Inbetriebnahme genau durch, bevor Sie mit dem Arbeiten an dieser Schweißstromquelle beginnen.

#### Warnung!



**REHM-Schweißgeräte dürfen nur von Personen, die in der Anwendung und Wartung von Schweißgeräten sowie in deren Sicherheitsvorschriften ausgebildet und geschult sind, betrieben werden.**

Die Arbeiten und die Wartung an elektrischen Schweißgeräten ist immer mit möglichen Gefahren verbunden. Personen, die mit derartigen Geräten und Anlagen nicht vertraut sind, können sich selbst oder anderen Schaden zufügen. Aus diesen Gründen muss das Bedienpersonal auf die folgenden potentiellen Gefahren und die zur Vermeidung von möglichen Schäden erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen werden. Unabhängig davon muss sich der Benutzer eines Schweißgerätes vor Beginn der Arbeiten über die im jeweiligen Betrieb geltenden Sicherheitsvorschriften informieren.

### 13.2 Elektrische Gefährdung



Anschluss und Wartungsarbeiten an Schweißgeräten und deren Zubehör dürfen nur in Übereinstimmung mit den geltenden VDE-Vorschriften und den Vorschriften der entsprechenden Berufsgenossenschaft durchgeführt werden.

- Berühren Sie niemals unter Spannung stehende Metallteile mit der bloßen Haut oder mit nasser Kleidung
- Tragen Sie beim Schweißen immer Handschuhe und Schweißerschutzhauben mit zulässigem Schutzfilter.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile, die Sie bei der Arbeit berühren müssen, wie z.B. Ihre Kleidung, Ihr Arbeitsbereich, der Schweißbrenner, der Elektrodenhalter und das Schweißgerät immer trocken sind. Arbeiten Sie nie in nasser Umgebung.
- Sorgen Sie für eine gute Isolierung, indem Sie nur trockene Handschuhe und gummibesohlte Schuhe tragen und auf einer trockenen, isolierenden Unterlage stehen, insbesondere dann, wenn Sie beim Arbeiten auf Metall stehen oder sich in Bereichen mit erhöhter elektrischer Gefährdung befinden.
- Verwenden Sie keine verschlissenen oder beschädigten Schweißkabel. Achten Sie darauf, dass die Schweißkabel nicht überlastet werden. Verwenden Sie nur einwandfreie Ausrüstungsgegenstände.
- Schalten Sie das Schweißgerät bei längerer Arbeitsunterbrechung aus.
- Wickeln Sie das Schweißkabel nicht um Gehäuseteile und lassen Sie es nicht in Ringen aufgewickelt liegen.
- Lassen Sie das Schweißgerät im eingeschalteten Zustand nie unbeaufsichtigt stehen.

### 13.3 Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit

Die Einwirkung der Strahlen des elektrischen Lichtbogens bzw. des heißen Metalls kann zu schweren Verbrennungen der ungeschützten Haut und Augen führen.

- Benutzen Sie nur einwandfreie Schweißerschutzhauben oder Automatik-Schweißmasken mit zulässigen Schutzfiltern und Lederhandschuhe, um Augen und Körper vor Funken und Strahlen des Lichtbogens zu schützen (siehe TRBS 2131 und BGR 500 KAP. 2.26). Tragen Sie einen derartigen Schutz auch dann, wenn Sie die Schweißarbeiten nur beaufsichtigen.
- Weisen Sie umstehende Personen auf die Gefahren der Lichtbogenstrahlung sowie der heißen Metallspritzer und Bauteile hin und der heißen Metallspritzer hin und schützen Sie diese durch nicht brennbare Abschirmungen.
- Druckgasflaschen stellen eine potentielle Gefahr dar. Halten Sie daher die Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaften und der Lieferanten streng ein. Sichern Sie Schutzgasflaschen gegen Umfallen. Transportieren Sie Schutzgasflaschen nie ohne Schutzkappe.
- Bei Schweißtechnischen Arbeiten kann in Abhängigkeit des Verfahrens und der Umgebung Lärm über 70 dBA auftreten, welcher dauerhafte Schädigung des Gehörs verursacht. Personen die sich im Arbeitsbereich aufhalten müssen gegebenenfalls einen geeigneten Gehörschutz tragen.

### 13.4 Brandschutz

Heiße Schlacke oder Funken können Brände auslösen, wenn sie mit brennbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen in Berührung kommen. Entfernen Sie alle brennbaren Materialien aus dem Schweißbereich und stellen Sie einen Feuerlöscher bereit.

### 13.5 Belüftung

Arbeitsplätze müssen unter Berücksichtigung von Verfahren, Werkstoffen und Einsatzbedingungen so eingerichtet sein, dass die Atemluft des Anwenders von gesundheitsgefährdenden Stoffen freigehalten wird (siehe TRBS 2131 und BGR 500 KAP. 2.26).

Sorgen Sie dafür, dass der Schweißbereich entweder durch natürliche oder durch technische Lüftung einwandfrei belüftet ist.

Führen Sie keine Schweißarbeiten an lackierten oder mit Entfettungsmitteln behandelten Werkstücken aus, durch die giftige Dämpfe entstehen können.



## 13.6 Prüfungen vor dem Einschalten

Es wird vorausgesetzt, dass

- die Anlage gemäß → **Kap. 12, Inbetriebnahme** ordnungsgemäß aufgestellt wurde,
- alle Anschlüsse (Schutzgas, Brenneranschluss) gemäß → **Kap. 12, Inbetriebnahme** ordnungsgemäß hergestellt wurden,
- die laut Wartungsintervall fälligen Arbeiten durchgeführt wurden → **Kap. 15, Wartung**
- die Sicherheitseinrichtungen und die Komponenten der Anlage (speziell die Brenneranschlussschläuche) durch den Bediener geprüft wurden und funktionsbereit sind,
- der Bediener und die beteiligten Personen die entsprechende Schutzkleidungen angelegt haben und die Absicherung des Arbeitsbereiches vorgenommen wurde, so dass keine Unbeteiligten gefährdet werden.

## 13.7 Anschluss des Massekabels

**Warnung!**

→ **Kapitel 13.2 Elektrische Gefährdung. Achten Sie darauf, dass der Schweißstrom nicht durch Ketten von Hebezeugen, Kranseile oder andere elektrisch leitende Teile fließen kann.**

→ **Kapitel 13.2, Elektrische Gefährdung. Achten Sie darauf, dass das Massekabel möglichst nahe am Schweißort mit dem Werkstück verbunden wird. Masseverbindungen, die an entfernt liegenden Punkten angebracht werden, verringern den Wirkungsgrad und erhöhen die Gefahr von elektrischen Schlägen und vagabundierenden Strömen.**

## 13.8 Praktische Anwendungshinweise

Die unten aufgeführten praktischen Anwenderhinweise können nur einen Überblick für die Anwendung von REHM WIG-Schweißanlagen darstellen. Bei Fragen zu speziellen Schweißaufgaben, Materialien, Schutzgasen oder Schweißvorrichtungen wird auf themenbezogene Fachliteratur oder Fachempfehlungen von Herstellern verwiesen.

Beim WIG-Schweißen unterscheidet man zwischen Werkstoffen, die unter Gleichstrom und solchen die unter Wechselstrom verschweißt werden können. Mit Gleichstrom lassen sich neben unlegiertem, legiertem und hochlegiertem Stahl ebenso Kupfer, Nickel, Titan und ihre Legierungen schweißen. Mit Wechselstrom werden in der Regel Aluminium und seine Legierungen verschweißt.

Zum WIG-Schweißen werden verschiedene Wolfram-Elektroden angeboten und verwendet. Der Unterschied besteht im Anteil und der Art von Dotierungselementen in Wolframelektroden. Die Zusammensetzungen sind in der DIN EN ISO 6848 (früher EN 26848) aufgeführt und bestehen in der Regel aus Thoriumoxid, Ceroxid, Zirkonoxid oder Lanthanoxid. Vorteile von oxidhaltigen Wolfram-Elektroden sind:

- bessere Zündeigenschaften
- stabilerer Lichtbogen
- höher Strombelastbarkeit
- längere Standzeit

REHM liefert seine Brenner standardmäßig mit Wolfram-Elektroden WC 20 (grau) aus.

Die meist verwendeten Elektrodendurchmesser und ihre Belastbarkeit finden sich in der einschlägigen Fachliteratur. Bedenken Sie bitte, dass die dort angegebenen Werte zumeist mit Maschinen gefunden wurden, welche bei weitem nicht den Balancebereich der REHM WIG-Geräte aufweisen. Als Richtlinie gilt, dass bei einer gegebenen Elektrode dann der Strom zu hoch ist, wenn sie abtropft oder eine Besenstruktur bekommt. Sie haben dann die Wahl zwischen geringerem Strom oder bei Wechselbetrieb größerem Minusanteil bei der Balanceeinstellung.

Beim Schweißen mit Gleichstrom wird die Elektrode spitz angeschliffen.

Mit den REHM WIG-Schweißanlagen kann auch im Wechselstrombereich bei Balanceeinstellungen im Minusbereich mit spitzer Elektrode gearbeitet werden. Das hat den Vorteil, dass der Lichtbogen noch konzentrierter und effektiver wird. In den meisten Fällen erhöht sich dadurch die Schweißgeschwindigkeit.

Beachten Sie beim Schleifen der Elektrode, dass die Schleifrichtung in Längsrichtung der Elektrode erfolgt. Verwenden Sie hierfür zur Gefahrenvermeidung geeignete Schleifgeräte und Absaugungen.

Überwiegend dient beim WIG-Schweißen Argon als Schutzgas. Für besondere Anwendungsfälle kommen auch Helium, Argon-Helium-Gemische oder Argon-Wasserstoff-Gemische zur Anwendung. Mit der Zunahme von Helium wird die Lichtbogenzündung schwieriger und die Wärmeeinbringung höher. Die benötigte Schutzgasmenge ist abhängig von Elektrodendurchmesser, Gasdüsendgröße, Schweißstromhöhe und arbeitsplatzbedingter Luftbewegung. Bei einer Werkstückdicke von 4 mm ist bei Argon als Schutzgas ein erster Richtwert zum Beispiel für Aluminium ca. 8 Liter/Minute und für Stahl und Chrom-Nickel-Stahl ca. 6 Liter/Minute. Bei Verwendung von Helium ist die benötigte Menge wesentlich höher.

Die Standardlänge der WIG-Schweißbrenner beträgt 4m und 8m. Es können jedoch auch längere Brenner an diesen Maschinen angeschlossen werden. Je nach Schweißaufgabe und Stromstärke müssen die passende Wolfram-Elektrode, Spannhülse und Gasdüse gewählt werden. Bei Brennern mit zwei Tastern kann mit dem Zweistromregler während des Schweißens der Strom zwischen zwei einstellbaren Werten umgeschaltet werden.

Schweißzusätze werden beim manuellen Schweißen in Stabform zugegeben. Je nach Grundmaterial ist der richtige Werkstoff auszuwählen. Es können jedoch auch hervorragende Ergebnisse erzielt werden, wenn man das Schmelzbad zweier Teile nur zusammenlaufen lässt, wie z.B. an Ecknähten.

Beim Gleichstrom-Schweißen liegt der Minuspol meistens an der Elektrode. Der Minuspol ist der kältere Pol, dadurch wird die Strombelastbarkeit und die Standzeit der Wolfram-Elektroden erheblich größer als beim Pluspol-Schweißen.

Beim Wechselstrom-Schweißen wird die Belastbarkeit der Elektrode stark durch die Balanceeinstellung beeinflusst. Durch die Balanceeinstellung wird der Plus- und der Minusanteil des Schweißstromes zwischen der Elektrode und dem Werkstück verteilt. Während der positiven Halbwelle wird die Aluminiumoxidhaut zerstört und an der Elektrode entsteht eine höhere Temperatur. Bei der negativen Halbwelle kühlt die Elektrode wieder ab und das Aluminium wird erhitzt. Da zum Aufreißen der Aluminiumoxidhaut meist nur ein kurzer Plusimpuls notwendig ist, kann bei den REHM-WIG-Anlagen mit einem hohen Minusanteil gearbeitet werden.

Dies hat mehrere Vorteile:

1. die Temperaturbelastung der Elektrode wird reduziert
2. die Elektrode kann mit einem höheren Strom belastet werden
3. der Strombereich der Elektrode vergrößert sich
4. es kann mit einer spitzen Elektrode geschweißt werden
5. der Lichtbogen wird schlanker
6. der Einbrand wird tiefer
7. die Wärmeeinflusszone der Schweißnaht wird geringer
8. die Schweißgeschwindigkeit wird höher
9. die Wärmeeinbringung ins Werkstück verringert sich

Zur berührungslosen Zündung des Schweißlichtbogens sind in den REHM TIGER DIGITAL 2-Anlagen Hochspannungszündgeräte serienmäßig eingebaut. Durch die Hochspannung wird die Strecke zwischen der Wolframelektrode und dem Werkstück elektrisch so ionisiert, dass der Schweißlichtbogen überspringen kann. Ein hoher Oxidanteil in der Wolframelektrode sowie ein naher Abstand zum Werkstück beeinflussen das Zündverhalten positiv.

Beim Gleichstrom- und beim Wechselstromschweißen kann der Lichtbogen durch die eingebaute Programmsteuerung auch ohne Hochspannung gezündet werden. Dabei ist folgendermaßen zu verfahren:

Die Einstellung HF wird auf „Aus“ gestellt, die Wolframelektrode wird auf das Werkstück aufgesetzt, danach wird der Brenntaster gedrückt und die Elektrode durch Kippen des Brenners über die Gasdüse vom Werkstück abgehoben. Das Zünden des Lichtbogens ohne Hochspannung ist dann von Vorteil, wenn z.B. in Krankenhäuser geschweißt werden soll oder an elektronisch gesteuerten Maschinen Reparaturschweißungen durchgeführt werden müssen, bei denen durch die Hochspannungszündeinrichtung Störungen am Steuerungsablauf entstehen können.

Die REHM-WIG-Anlagen eignen sich durch ihre schnelle und präzise Regeldynamik ganz hervorragend als Stromquellen zum Elektroden-Schweißen. Die einzustellende Stromstärke und Polarität werden von den Elektrodenherstellern angegeben. Beim Verschweißen von basischen Elektroden ist die Pluspolschweißung anzuwenden.

Mehr Hinweise finden Sie in der Fachbuchreihe des

DVS-Verlag GmbH  
Aachener Str. 172  
40223 Düsseldorf  
[www.dvs-verlag.de](http://www.dvs-verlag.de)

## 14 Störungen WIG-Schweißgerät

### 14.1 Sicherheitshinweise

#### Warnung!

Tritt eine Störung auf, die eine Gefährdung für Personen, Anlage und/oder Umgebung darstellt, Anlage sofort stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Anlage erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem die Störungsursache beseitigt worden ist und für Personen, Maschine und/oder Umgebung keine Gefahr mehr besteht.

Störungen nur durch qualifiziertes Personal unter Beachtung aller Sicherheitshinweise beseitigen. → Kapitel 2

Vor Wiederinbetriebnahme muss die Anlage durch qualifiziertes Personal freigegeben werden.

### 14.2 Störtabelle

#### Keine Funktion beim REHM-Bedienfeld

**Das digitale Anzeigeinstrument hat keine Anzeige und keine LED leuchtet**

Ursache:

Netzspannung fehlt (evtl. Netzsicherung)

Defekt im Netzkabel bzw. -stecker

Abhilfe:

Netzspannungen überprüfen

Kontrollieren

**Stromanstiegszeit & Stromabsenkzeit stehen auf "0.0" und lassen sich nicht ändern**

Ursache:

Fußfernregler ist eingesteckt

Abhilfe:

Zeiten werden durch Fernregler gesteuert.

Fernregler ausstecken.

**Stromanstiegszeit und/oder Stromabsenkzeit wird nicht eingehalten**

Ursache:

Startstrom zu 100 % gewählt

Endkraterstrom zu 100% gewählt

Abhilfe:

Wert für Startstrom herabsetzen

Wert für Endkraterstrom herabsetzen

**4-Takt lässt sich nicht einstellen**

Ursache:

Fußfernregler ist eingesteckt

Abhilfe:

Fernregler ausstecken

**Balance und Frequenz können nicht ausgewählt werden**

Ursache:

Polarität ist nicht " ~ "

Abhilfe:

Nur einstellbar im Wechselstrombereich

**Anlage hat beim Einschalten andere Parameter als beim Ausschalten**

Ursache:

Werte werden erst nach erfolgtem Schweißvorgang abgespeichert.

Abhilfe:

Schweißvorgang durchführen

**Es strömt kein Schutzgas**

Ursache:

Flasche leer oder Gasschlauch abgeknickt.  
Druckminderer defekt.  
Gasventil in der Maschine defekt.  
Flachstecker am Gasventil locker.  
Schweißverfahren "Elektrode"

Abhilfe:

Kontrollieren  
Kontrollieren  
Servicefall  
Kontrollieren  
Gasventil bleibt geschlossen

**Lüfter drehen sich nicht hörbar**

Ursache:

Lüfterstufe ist bedarfsabhängig - bei geringen Temperaturen läuft Lüfter auf niedriger Drehzahl oder schaltet sich aus.  
Lüfter defekt.

Abhilfe:

Kontrollieren, ob Lüfter bei höheren Belastungen auf höhere Drehzahl schaltet.  
Servicefall

**Keine Hochspannungsimpulse**

Ursache:

HF-Zündung steht auf aus  
Kein Schutzgas vorhanden  
Massekabel schlecht angeschlossen  
Elektrode verunreinigt  
Keine geeignete Elektrode  
Gasvorströmzeit zu groß

Abhilfe:

HF-Zündung einschalten  
Kontrollieren  
Kontrollieren  
Anschleifen  
Elektrode wechseln  
Gasvorströmzeit verkürzen o. Zeit abwarten  
Brenner wechseln  
Richtig herum anschließen

Hochspannungsüberschlag im Brenner  
Anschluss Brenner und Massekabel vertauscht

**Schweißstrom erreicht nicht den eingestellten Wert oder der Lichtbogen brennt nicht**

Ursache:

Massekabel schlecht angeschlossen.  
Fußfernregler angeschlossen und nicht gedrückt.  
Handfernregler angeschlossen  
Kein oder falsches Schutzgas

Abhilfe:

Kontrollieren  
Kontrollieren  
Strom am Fernregler einstellen  
Kontrollieren

**Lichtbogen flattert und springt**

Ursache:

Elektrode und Werkstück erreichen nicht die Arbeitstemperatur  
Elektrode schlecht angespitzt  
Keine geeignete Elektrode

Abhilfe:

Dünnere Elektrode verwenden  
Elektrode anschleifen  
Elektrode wechseln

**Lichtbogen hat seltsame Farbe**Ursache:

Kein, zu wenig oder falsches Schutzgas  
Elektrode verunreinigt

Abhilfe:

Kontrollieren  
Anschleifen

**Elektrode brennt ab**Ursache:

Kein Schutzgas  
Zu hohe Strombelastung  
Zu hoher Plusanteil beim  
Wechselstromschweißen  
Anschluss Brenner und Massekabel  
vertauscht  
Elektroden-Schweißen ist eingestellt

Abhilfe:

Kontrollieren  
Dickere Elektrode verwenden  
Minusanteil über Balance  
erhöhen  
Richtig herum anschließen  
WIG-Schweißen einstellen

**Anlage pulst nicht**Ursache:

Pulsen ist nicht eingeschaltet  
  
Werte für I1 und I2 sind gleich

Abhilfe:

Pulszeiten T1 und/oder T2  
einstellen  
Werte verändern

**Lichtbogen reißt beim Zünden ab**Ursache:

Zündenergie zu klein eingestellt  
  
Elektrode ist verbraucht oder verunreinigt

Abhilfe:

Zündenergie einstellen oder  
dünnere Elektrode verwenden  
Elektrode neu anschleifen

### 14.3 Fehlermeldungen

Fehler	Quittieren			Fehler	Ursache	Behebung
	A	B	C			
2	✓	-	-	Netzspannung	Netzspannung außerhalb des Toleranzbereichs	Gerät ausschalten und Netzspannung kontrollieren
18	-	✓	-	Betauung Feuchtigkeit	Betauung / Feuchtigkeit im Inneren des Geräts	Warten bis Betauung / Feuchtigkeit im Inneren des Geräts abgenommen ist.
19	-	-	✓	Fußfernregler	Während dem Schweißen ist der Fußfernregler ausgesteckt worden.	Fußfernregler nicht während dem Schweißen entfernen.
21	-	✓	-	WIG-Brenner bei EL-Betrieb	EL-Betrieb aktiv bei angeschlossenem WIG-Brenner	WIG-Brenner entfernen Umschalten auf WIG-Betrieb
22	-	-	✓	Kurzschluss Sekundär	Beim Umschalten von WIG auf Elektrode an den Schweißbuchsen ein Kurzschluss vorhanden.	Kurzschluss an den Schweißbuchsen beseitigen. Fehler bestätigen.
23	✓	-	-	Kurzschluss Primär	Beim Einschalten ist an den Schweißbuchsen ein Kurzschluss vorhanden. Interner Kurzschluss	Kurzschluss an den Schweißbuchsen beseitigen.  Servicefall
33	-	-	✓	Umpolstrom oder Umpolleistung ist zu groß	Induktivität des Schweißkreises zu hoch	Brenner und Massekabel Verlegung ändern. Keine Schleifen und Wicklungen.
34	-	✓	-	Angeschlossener Fernregler an Brennerbuchse	Angeschlossener Brenner wird nicht erkannt.	Rehm Brenner verwenden Brenner defekt
35	-	✓	-	Übertemperatur Kühlflüssigkeit	Temperatur Kühlflüssigkeit > 65°C	Wasserkühlgerät abkühlen lassen Kühlflüssigkeit nachfüllen
48*	-	-	✓	Durchfluss Kühlflüssigkeit	Durchflusswächter erkennt zu geringen Kühlflüssigkeitsdurchfluss Durchflusswächter durch Schmutz blockiert	Stromquelle sofort ausschalten Überprüfen ob Verbindungskabel eingesteckt ist Stand Kühlflüssigkeit kontrollieren Anschlüsse des wassergekühlten Brenners überprüfen Unterbrechung im Kühlflüssigkeitskreislauf aufheben Entlüften des Kühlflüssigkeitskreislaufs Pumpe kontrollieren
> 51				Servicefall	Analyse der Ursache nur durch Servicetechniker möglich	

\* Nur bei TIGER DIGITAL mit integriertem Wasserkühlgerät

Legende Quittieren

- A Fehlermeldung kann durch aus- und wiedereinschalten zurückgesetzt werden.
- B Fehlermeldung erlischt automatisch, wenn der Fehler beseitigt ist
- C Fehlermeldung erlischt durch Betätigen des Drück- und Drehgeber **[Abb.8]**, wenn der Fehler beseitigt ist. Ist der Fehler weiterhin vorhanden, dann wird die Fehlermeldung nach 2 Sekunden im Bildschirm **[Abb.5]** wieder angezeigt.



## 15 Wartungsarbeiten

### 15.1 Sicherheitshinweise

**Warnung!**

Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die durch REHM ausgebildet wurden. Wenden Sie sich an Ihren REHM-Händler. Verwenden Sie beim Austausch von Teilen nur Original-REHM-Ersatzteile.

Werden Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät durch Personen ausgeführt, die nicht von REHM ausgebildet und zu diesen Arbeiten autorisiert sind, so erlischt gegenüber REHM der Garantie- und Haftungsanspruch.

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten muss das Schweißgerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein!

Vor Wartungsarbeiten muss die Schweißanlage ausgeschaltet und vom Netz getrennt und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Versorgungsleitungen müssen abgesperrt und drucklos geschaltet werden.

Es sind die im → Kap. 2 "Sicherheit" aufgeführten Warnhinweise zu berücksichtigen.

Die Schweißanlage und deren Komponenten sind nach den Angaben der Betriebs- und Wartungsanleitungen zu warten.

Unzureichende oder unsachgemäße Wartung oder Instandhaltung kann zu Betriebsstörungen führen. Eine regelmäßige Instandhaltung der Anlage ist deshalb unerlässlich. An der Anlage dürfen keine baulichen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen werden.

### 15.2 Wartungstabelle

Die Wartungsintervalle sind eine Empfehlung der Firma REHM bei normalen Standardanforderungen (z.B. Einschichtbetrieb, Einsatz in sauberer und trockener Umgebung). Die exakten Intervalle werden von Ihrem Sicherheitsbeauftragten festgelegt.

Tätigkeit	Intervall
Reinigung des Geräteinneren	je nach Einsatzbedingungen
Funktionstest der Sicherheitseinrichtungen durch Bedienpersonal	täglich
Sichtkontrolle der Anlage, speziell der Brennerschläuche	täglich

<b>Tätigkeit</b>	<b>Intervall</b>
Funktion des Fehlerstrom-Schutzschalters prüfen	täglich (bei fliegenden Bauten) ansonsten monatlich
Anschlussleitungen und Brennerschläuche durch Fachpersonal prüfen lassen; Prüfung im dafür vorgesehenen Prüfbuch protokollieren. <b>Prüfung je nach Landesrecht auch häufiger durchführen.</b>	halbjährlich
Gesamte Schweißanlage durch Fachpersonal prüfen lassen; Prüfung im dafür vorgesehenen Prüfbuch protokollieren. <b>Prüfung je nach Landesrecht auch häufiger durchführen.</b>	jährlich

### 15.3 Reinigung des Geräteinneren

Wird das *REHM*-Schweißgerät in staubiger Umgebung verwendet, so muss das Geräteinnere in regelmäßigen Abständen durch Ausblasen oder Aussaugen gereinigt werden.

Die Häufigkeit dieser Reinigung hängt dabei von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Verwenden Sie zum Ausblasen des Gerätes nur saubere, trockene Luft oder benutzen Sie einen Staubsauger.

Werden Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät durch Personen ausgeführt, die nicht von *REHM* ausgebildet und zu diesen Arbeiten autorisiert sind, so erlischt gegenüber *REHM* der Garantieanspruch.

### 15.4 Ordnungsgemäße Entsorgung



Nur für EU-Länder.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden

## 16 Technische Daten

	172 DC	172 AC	182 DC	182 AC	230 DC	230 AC
Netzspannung $U_1$ * <sup>1</sup>	1 x 230V					
Netzspannungstoleranz ohne Wasserkühlung mit Wasserkühlung	90V ... 265V					
	-15% / +10%					
Netzfrequenz	50Hz / 60 Hz					
Netzsicherung	16 A träge					
Max. effektiv. Netzstrom $I_{1\text{Eff}}$	16,0	16,1	16,0	16,1	17,7	17,8
Max. Netzstrom $I_{1\text{max}}$	20,2	20,2	20,2	20,2	25,3	25,3
Max. Leistung bei $I_{1\text{max}}$	4,6	4,6	4,6	4,6	5,8	5,8
cos $\phi$	0,99					
Empfohlener Fehlerstrom Schutzschalter	Typ B					
Leerlaufspannung $U_2$ * <sup>2</sup>	90V					
Einstellbereich $I_2$ WIG Elektrode Elektrode Booster	4 ... 170A	4 ... 170A	4 ... 180A	4 ... 180A	4 ... 230A	4 ... 230A
	20 ... 140A	20 ... 140A	20 ... 140A	20 ... 140A	20 ... 150A	20 ... 150A
	20 ... 150A	20 ... 150A	20 ... 150A	20 ... 150A	20 ... 180A	20 ... 180A
Einschaltdauer (ED) @40°C						
WIG	35% ED				225	225
	40% ED	170	170	180	180	
	60% ED	160	160	160	160	180
	100% ED	140	140	140	140	160
Elektrode	30% ED	150	150	150	150	
	40% ED					180
	60% ED	140	140	140	140	160
	100% ED	130	130	130	130	140
Genormte Arbeitsspannung	WIG	10,2 ... 16,8V		10,2 ... 17,2V		10,2 ... 19,0V
	Elektrode	20,8 ... 26,0V		20,8 ... 26,0V		20,8 ... 27,2V
Scheitelspannung HF $U_p$	9,7 kV					
Generatorleistung für $I_{2\text{max}}$	8,2 kVA					
Schutzart * <sup>3</sup>	IP23S					
Schutzklasse ohne Wasserkühlung * <sup>4</sup> mit Wasserkühlung	1					
	1					
Isolationsklasse * <sup>5</sup>	F					
EMV Emissionsklasse	A					
Kühlungsart	AF					
Überspannungskategorie	III					
Brennerkühlung ohne Wasserkühlung mit Wasserkühlung	Gas					
	Wasser					
Geräuschemission * <sup>6</sup>	≤ 70 dB(A)					
$P_{\text{max}}$ Schutzgas	6 bar (87.02 psi)					
Abmessungen L x B x H ohne Wasserkühlung mit Wasserkühlung	480 x 160 x 320 mm					
	480 x 215 x 530 mm					
Gewicht (ohne Kühlmittel) ohne Wasserkühlung mit Wasserkühlung	7,1 kg					
	7,5 kg					
Normen	60974-1, 60974-2, 60974-9, 60974-10, CE					

<b>Wasserkühlung*</b>		
Kühlleistung	bei 1 l/min (25°C)	600 W
	bei 1 l/min (40°C)	330 W
	Max (25°C)	1000 W
	Max (40°C)	500 W
Max. Fördermenge	2,5 l/min	
Max. Pumpendruck	4,0 bar 58,0 psi	
EMV-Schutzklasse	A	
Tank Inhalt	1,5 l	
Pumpe	Kreiselpumpe	
Überwachung Durchfluss	Fehlermeldung unter 0,5 l/min	
Überwachung Kühlmittel	Fehlermeldung über 65°C	
Sicherung	10 A träge	

\* für separat erhältliches Wasserkühlgerät

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Netzspannung                    | Das Gerät darf ausschließlich an ein geerdetes Netz (geerdeter Neutralleiter und Schutzleiter) angeschlossen und betrieben werden.  |
| 2 | Leerlaufspannung U <sub>2</sub> | Gemessene Leerlaufspannungen, die unterhalb der zulässigen Toleranz nach EN60974-4 für Spannungen kleiner der im Typenschild angegebenen Leerlaufspannung liegen, stellen keine Gefährdung dar und verändern die Schweißseigenschaften nicht.   |
| 3 | Schutzart                       | Schutzklasse IP23 S <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz des Geräts gegen Eindringen von festen Fremdkörpern größer Ø 12 mm</li> <li>- Schutz des Geräts gegen Sprühwasser bis zu einem Winkel von 60° aus der Senkrechten.</li> </ul> <p>Das Gerät darf gemäß Schutzklasse im Freien aufgestellt und betrieben werden.<br/>Das Gerät darf nicht bei Regen oder Schnee betrieben, transportiert und gelagert werden.</p> |
| 4 | Schutzklasse                    | Schutzklasse 2:<br>Der PE Anschluss dient zur EMV Ableitung und muss angeschlossen werden.<br>Bei Prüfungen nach Schutzklasse 1 muss die Durchgangsprüfung für den PE entfallen, da der PE Anschluss bei einem Gerät der Schutzklasse 2 nicht auf Gehäuseteile gelegt ist.  |
| 5 | Isolationsklasse                | Klasse der verwendeten Isolierstoffe und deren höchstzulässigen Dauertemperatur (F = höchstzulässige Dauertemperatur 155°)  |
| 6 | Geräuschemission                | Leerlauf und im Betrieb bei Normlast nach IEC 60974-1 im maximalen Arbeitspunkt.  |

Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.


## 17 Zubehör

REHM-Teilenummer	Bezeichnung
<b>Massekabel</b>	
7810101	Massekabel 25 mm <sup>2</sup> 4m 13mm 400A Klemme
<b>Elektrodenkabel</b>	
7810201	Elektrodenkabel 25 mm <sup>2</sup> 5m 13mm mit 260A Halter
<b>Druckminderer</b>	
7830100	Druckminderer mit Inhalts- und Arbeitsmanometer, 200bar, 32l/min
7830150	Druckminderer mit Inhalts- und Arbeitsmanometer, 200bar, 32l/min niederländische Ausführung
<b>Gasschlauch</b>	
2200641	Gasschlauch 1,4m
7501111	Schutzgasfilter 1/4" zur Montage zwischen Gasschlauch und Druckminderer
<b>Schweißbrenner</b>	
<b>Brenner WIG mit 19 poligen Anschlussstecker für TIGER DIGITAL 180/230, Gasgekühlt bis max. 150A DC</b>	
7633300	R TIG 140 19 4m UD HighFlex Leder
7633301	R TIG 140 19 8m UD HighFlex Leder
7631848	R SR 17 19 4m UD HighFlex Leder
7631849	R SR 17 19 8m UD HighFlex Leder
7631802	R TIG 150 19 4m UD GRIP-LITTLE HighFlex Leder
7631803	R TIG 150 19 8m UD GRIP-LITTLE HighFlex Leder
<b>Brenner WIG mit 19 poligen Anschlussstecker für TIGER DIGITAL 180/230, Gasgekühlt bis max. 240A DC</b>	
7633400	R TIG 210 19 4m UD HighFlex Leder
7633401	R TIG 210 19 8m UD HighFlex Leder
7633133	AE 210 19 4m UD HighFlex Leder
7633134	AE 210 19 8m UD HighFlex Leder
7631850	R SR 26 19 4m UD HighFlex Leder
7631851	R SR 26 19 8m UD HighFlex Leder
631804	R TIG 200 19 4m UD GRIP HighFlex Leder
631805	R TIG 200 19 8m UD GRIP HighFlex Leder
<b>Wassergekühlt</b>	
7633500	R TIG 250W 19 4m UD HighFlex Leder
7633501	R TIG 250W 19 8m UD HighFlex Leder
7633135	AQ 310W 19 4m UD HighFlex Leder
7633136	AQ 310W 19 8m UD HighFlex Leder
7631852	R SR 20W 19 4m UD HighFlex Leder
7631853	R SR 20W 19 8m UD HighFlex Leder
7631806	R TIG 260W 19 4m UD GRIP-LITTLE HighFlex Leder
7631807	R TIG 260W 19 8m UD GRIP-LITTLE HighFlex Leder
7631808	R TIG 260SC 19 4m UD GRIP HighFlex Leder
7631809	R TIG 260SC 19 4m UD GRIP HighFlex Leder

REHM-Teilenummer	Bezeichnung
<b>Verschleißteile-Sets für Brenner</b>	
7700435	Verschleißteile-Set R SR 17/26
7700440	Verschleißteile-Set R SR 20
7700426	Verschleißteile-Set R TIG 200
7700425	Verschleißteile-Set R TIG 150/260W
<b>Fernregler</b>	
7531051	Fußfernregler TIGER DIGITAL 180/230
<b>Montagekoffer</b>	
2600366	Montagekoffer für Set (Kunststoff, unbestückt)
2600355	Alu Transportbox 850x350x350mm (LxBxH)
<b>Kühlflüssigkeit</b>	
1680075	Kühlflüssigkeit RCL 5 Liter
1680077	Kühlflüssigkeit RCL 25 Liter
<b>Adapter für Zubehör</b>	
3600615	Brenner Duo Kabel 19-polig
3600650	Adapterkabel Brenner INVERTIG.PRO zu TIGER DIGITAL 180/230
3600628	Adapterkabel Brenner TIGER DIGITAL 170/210 zu TIGER DIGITAL 180/230 wassergekühlt
3600629	Adapterkabel Brenner TIGER DIGITAL 170/210 zu TIGER DIGITAL 180/230 gasgekühlt
<b>Option Wasserkühlgerät (nur in Verbindung mit Option Kühlgeräteanschluss)</b>	
7532316	Wasserkühlgerät TIGER DIGITAL
1480197	Option Kühlgeräteanschluss (Montage erfolgt werksseitig)

# 18 Stromlaufpläne

Stromlaufplan TIGER DIGITAL 172,182,230 AC/DC

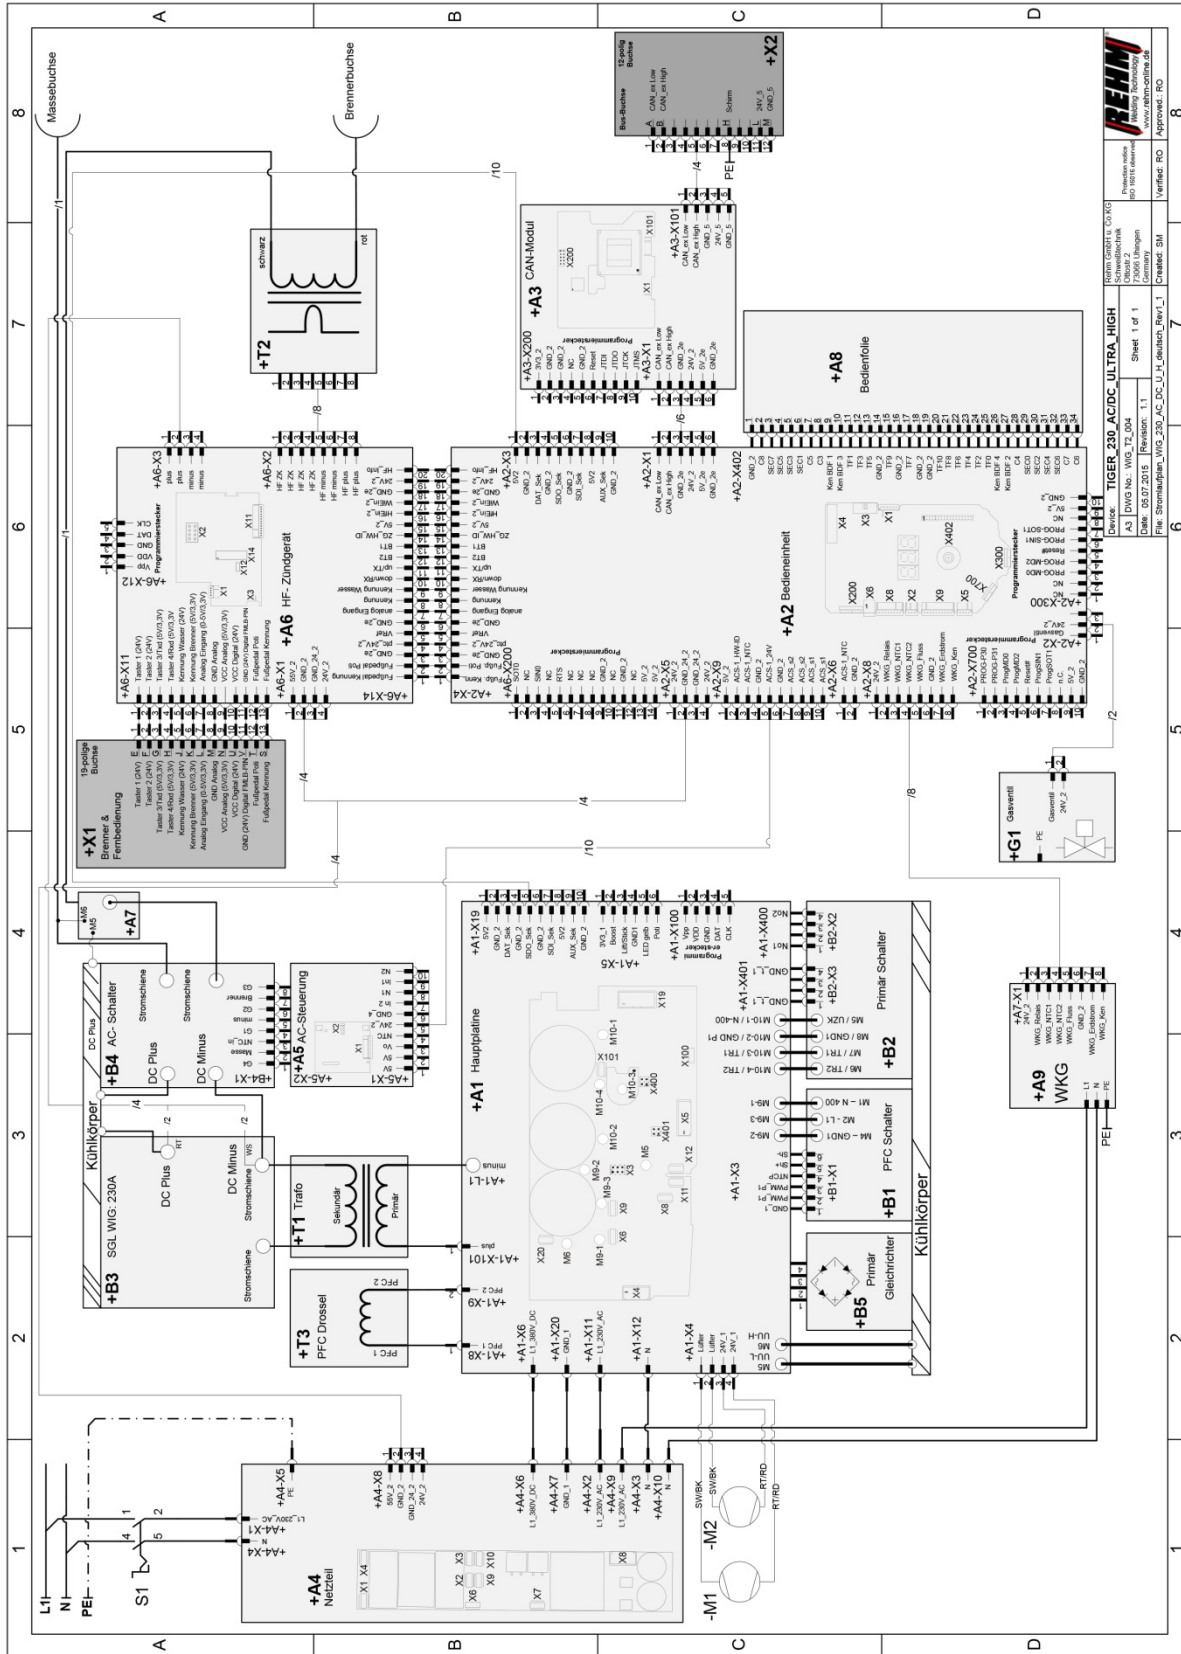


**REHM**  
 Welding Technology  
 www.rehm.de

Item created by: Co. KG  
 A3 DWG No.: WIG\_172\_004  
 2005 Erlangen  
 Date: 05.07.2015  
 Revision: 1.1  
 File: Stromlaufplan\_WIG\_230\_AC\_DC\_U\_L\_Leuchten\_Rev1\_1  
 Created: SM  
 Verified: RO  
 Approved: RO

Sheet 1 of 1

Stromlaufplan TIGER DIGITAL 172, 182, 230 DC

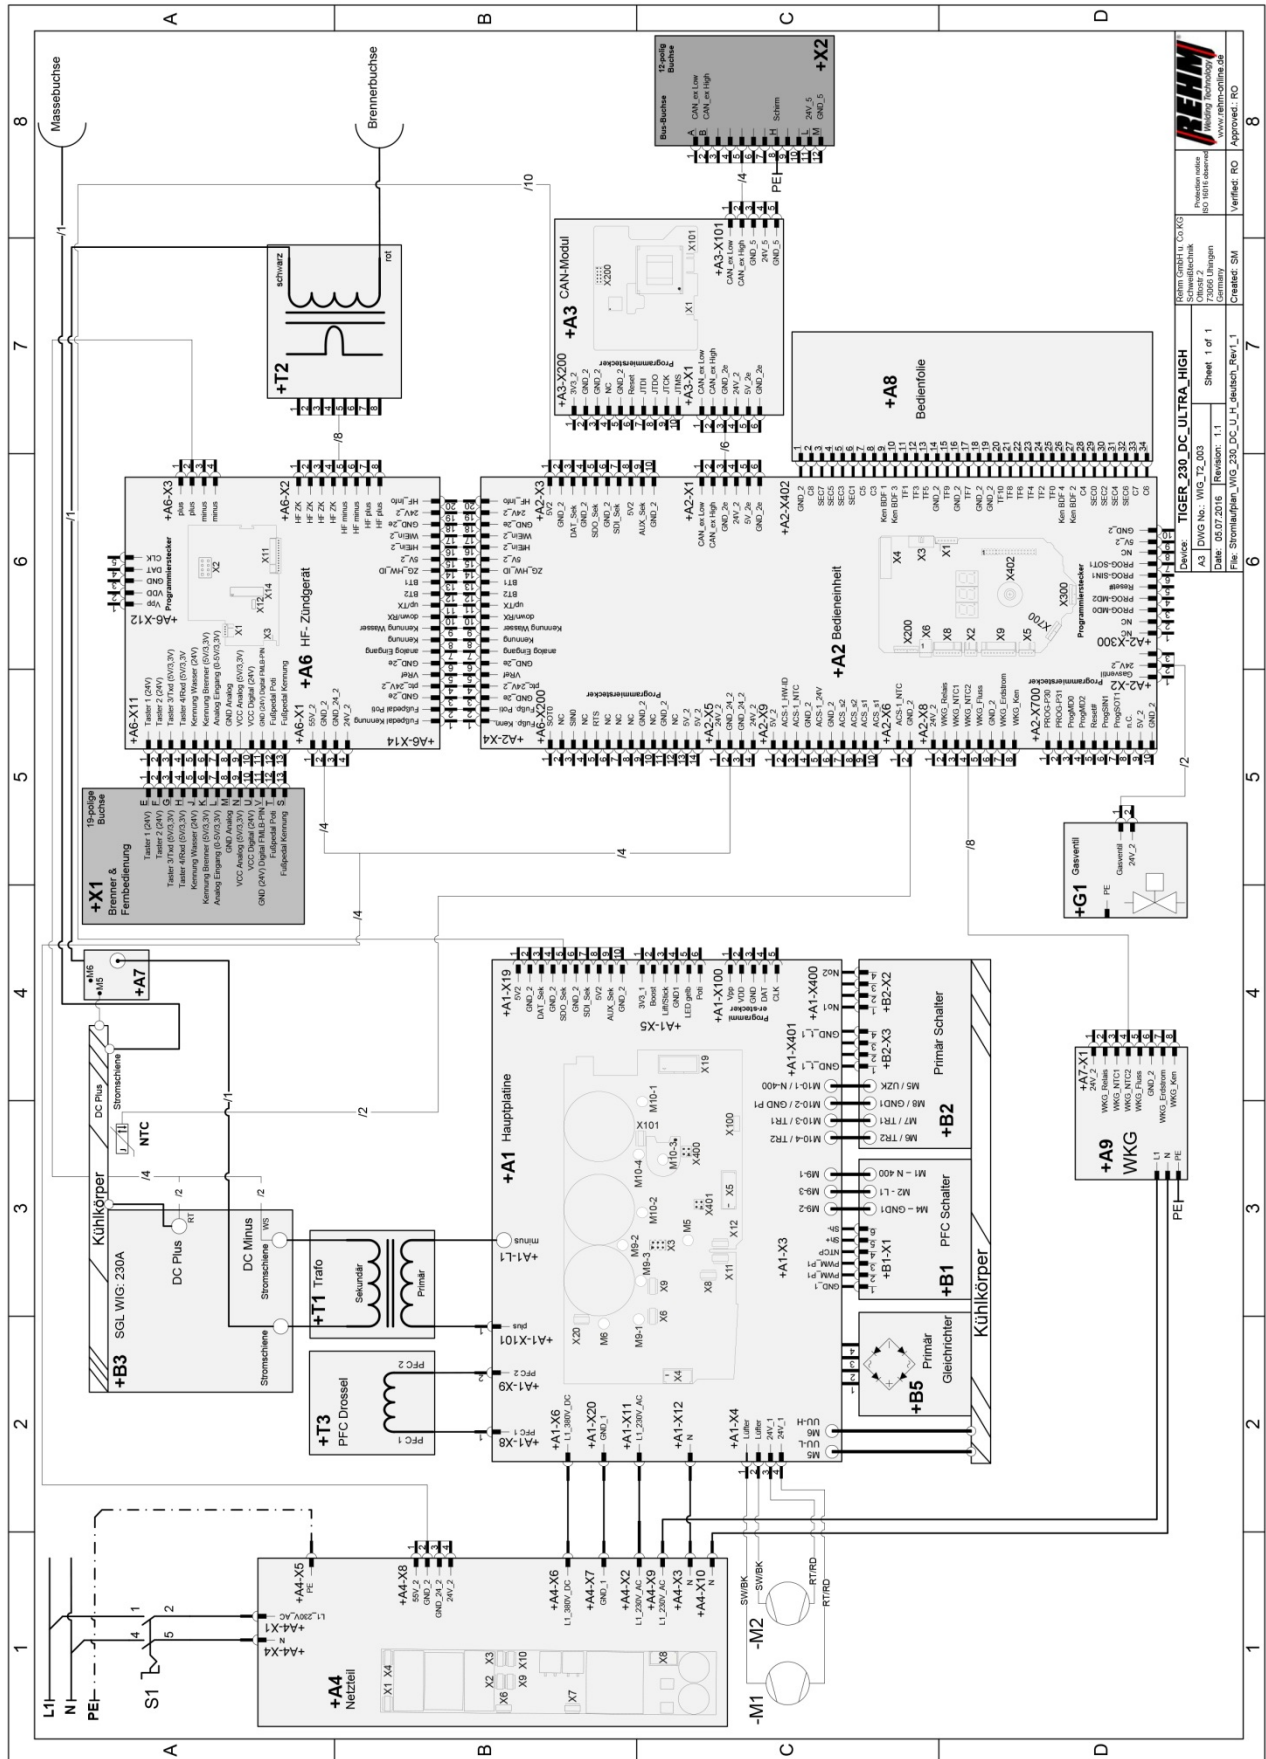

<p><b>REHM</b> Welding Technology</p>	<p>Produktion 72000 Gunglitz Germany</p>
<p>Produktion 72000 Gunglitz Germany</p>	<p>Produktion 72000 Gunglitz Germany</p>

TIGER\_230\_DC\_ULTRA\_HIGH  
 DWG No.: WIG\_TC\_003  
 Date: 05.07.2016  
 Revision: 1.1  
 File: Stromlaufplan\_WIG\_230\_DC\_UH\_deutsch\_Rev\_1.1


Sheet 1 of 1  
 Created: SM  
 Verified: RO  
 Approved: RO



## Legende zum Stromlaufplan

Bezeichner	Bezeichnung
A1	Hauptplatine
A2	Bedieneinheit
A3	CAN-Modul
A4	Netzteil
A5	AC-Steuerung
A6	HF-Zündgerät
A7	HF-Entstörung
A8	Bedienfolie
A9	Wasserkühlgerät
B1	PFC-Schalter
B2	Primär Schalter
B3	Sekundär Gleichrichter
B4	AC-Schalter
B5	Primär Gleichrichter
G1	Gasventil
M1	Lüfter
M2	Lüfter
S1	Hauptschalter
T1	Leistungstrafo
T2	Zünd-Transformator
T3	PFC-Drossel
X1	Brenner- & Fernbedienbuchse
X2	iSystem Buchse

Stromlaufplan TIGER DIGITAL Wasserkühlgerät

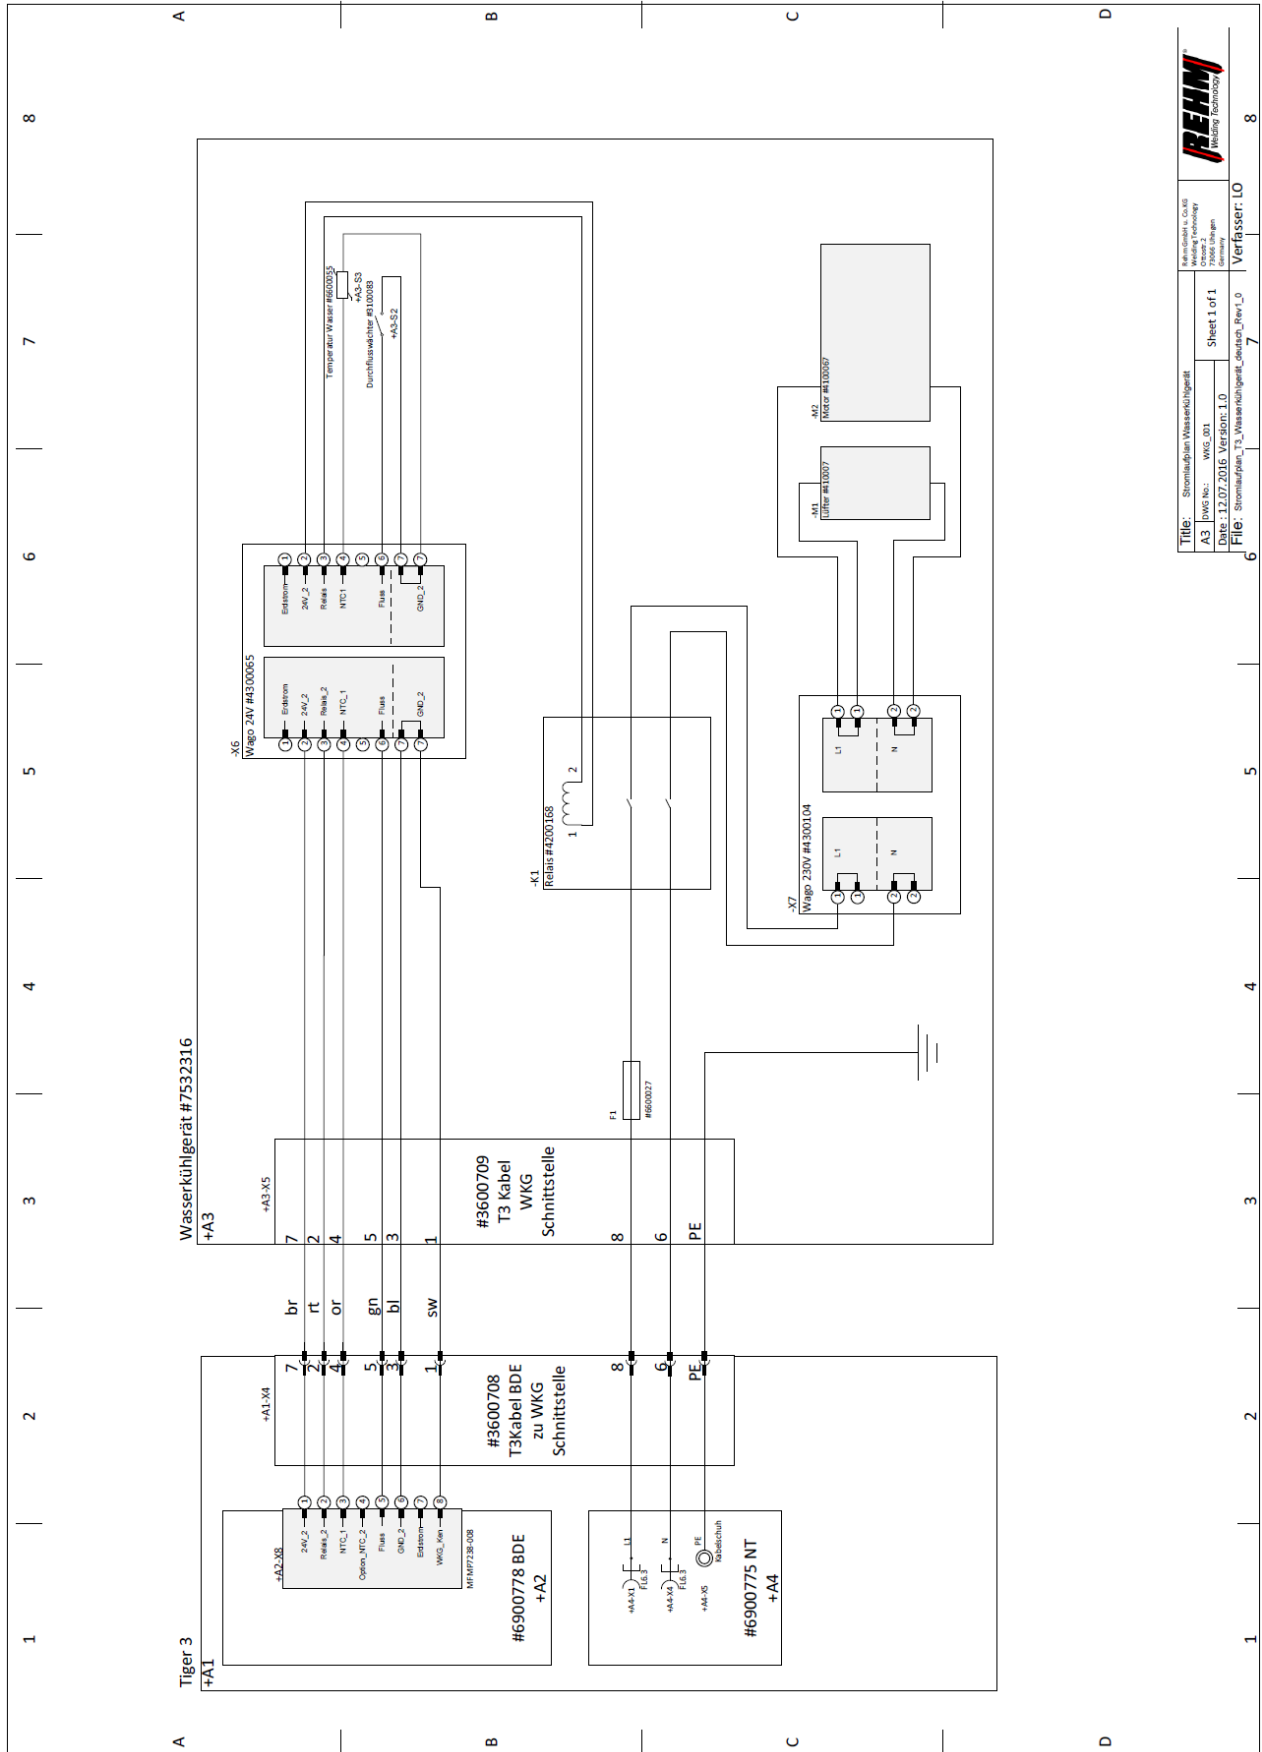

Title: Stromlaufplan Wasserkühlgerät	
A3	low No.: WKG 001
Date: 12.07.2016 Version: 1.0	
File: Stromlaufplan_T3_Wasserkühlgerät_Besuch_Pfeil_1.0	Verfasser: LO

## 19 INDEX

### A

Anschluss des Massekabels.....	56
Anschluss des Schweißgerätes.....	52
Anwendungshinweise.....	56
Arbeitsschutz.....	11
Aufbewahrung der Anleitung.....	12
Aufstellen und Transportieren.....	52

### B

Bestimmungsgemäße Verwendung.....	9
Betrieb	
Prüfungen vor dem Einschalten.....	56
Betriebsart.....	23

### D

DVS.....	58
----------	----

### E

<b>Einsatzbereiche</b> .....	11
erhöhte elektrische Gefährdung.....	51

### F

Frequenzautomatik.....	36
Funktionsbeschreibung.....	15

### G

Gleichstrom-Schweißen.....	58
----------------------------	----

### H

Hersteller.....	2
Hochspannungszündung.....	26

### I

Inbetriebnahme.....	51
Index.....	77
Inhaltsverzeichnis.....	3

### L

Lift-Arc.....	27
---------------	----

### M

Mitgeltende Vorschriften.....	8
-------------------------------	---

### P

Produktidentifikation	
Maschinenbezeichnung.....	2
Typnummer.....	2
Pulsen.....	33

---

<b>Q</b>	
Qualifikation	
Personal .....	12
<b>R</b>	
Reinigung des Geräteinneren.....	65
Restgefahren .....	11
<b>S</b>	
Schutzgase.....	57
Schutzgasverbrauch.....	35
Sicherheit	
Gefahren bei Nichtbeachtung.....	11
Sicherheitshinweise.....	6, 10, 11
Sicherheitssymbole .....	6
Spaltüberbrückungen .....	28, 33
Stabelektroden .....	58
Störungen.....	59
Stromlaufpläne .....	71
Symbolik.....	9
<b>T</b>	
Technische Daten.....	66
Typographische Auszeichnungen.....	9
<b>U</b>	
Unfallverhütung .....	11
<b>V</b>	
Veränderungen an der Anlage.....	12
<b>W</b>	
Warnsymbole an der Anlage .....	10
Wartungsarbeiten .....	54, 64
Wartungsintervalle.....	64
Wechselstrom-Schweißen.....	58
WIG- Schweißbrenner .....	57
Wolfram-Elektroden.....	56
<b>Z</b>	
Zubehör .....	69
Zünden .....	58
Zwangslagen .....	28, 33
Zweck des Dokumentes .....	12





**EG-Konformitätserklärung**

Für folgend bezeichnete Erzeugnisse

**WIG – Schutzgas - Schweißanlage**

**TIGER DIGITAL 230 AC/DC ULTRA**

**TIGER DIGITAL 230 DC ULTRA**

**TIGER DIGITAL 230 AC/DC HIGH**

**TIGER DIGITAL 230 DC HIGH**

**TIGER DIGITAL 180 AC/DC ULTRA**

**TIGER DIGITAL 180 DC ULTRA**

**TIGER DIGITAL 180 AC/DC HIGH**

**TIGER DIGITAL 180 DC HIGH**

**TIG.STAR 170 DC / AC/DC**

wird hiermit bestätigt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie **2004/108/EG** (EMV-Richtlinie) des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und in der Richtlinie **2006/95/EG** betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen festgelegt sind.

Die oben genannten Erzeugnisse stimmen mit den Vorschriften dieser Richtlinie überein und entsprechen den Sicherheitsanforderungen für Einrichtungen zum Lichtbogenschweißen gemäß folgenden Produkt Normen:

**EN 60 974-1: 2013-06**

Lichtbogenschweißeinrichtungen – Teil 1: Schweißstromquellen

**EN 60 974-2: 2013-11**

Lichtbogenschweißeinrichtungen – Teil 2: Flüssigkeitskühlsysteme

**EN 60 974-3: 2014-09**

Lichtbogenschweißeinrichtungen – Teil 3: Lichtbogenzünd- und –stabilisierungseinrichtungen

**EN 60974-10: 2008-09**

Lichtbogenschweißeinrichtungen – Teil 10: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Anforderungen

Gemäß EG. Richtlinie **2006/42/EG** Artikel 1, Abs. 2 fallen o.g. Erzeugnisse ausschließlich in den Anwendungsbereich der Richtlinie **2006/95/EG** betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik  
Ottostr. 2  
73066 Uhingen

Uhingen, den 02. November 2017

abgegeben durch

---

R. Stumpp  
Geschäftsführer



**REHM** GmbH u. Co. KG Schweißtechnik  
Ottostraße 2 | 73066 Uhingen | Germany

Tel.: +49 (0) 71 61 3007-0  
Fax: +49 (0) 71 61 3007-20

E-Mail: [rehm@rehm-online.de](mailto:rehm@rehm-online.de)  
Internet: [www.rehm-online.de](http://www.rehm-online.de)